



WALCO® V80

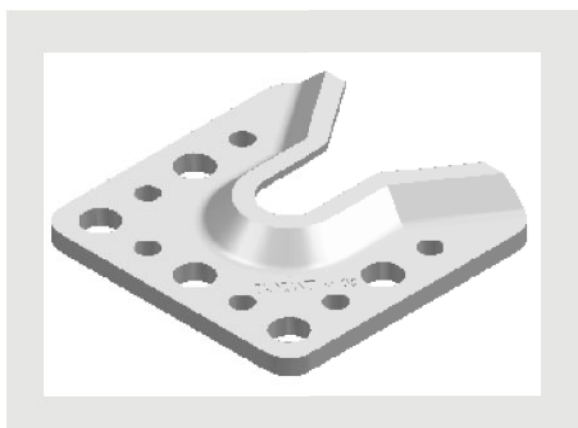

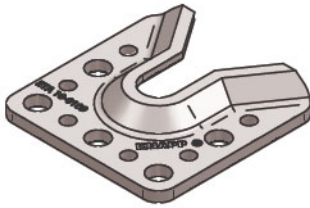

CE
ETA-10/0189

Construction Manual

WALCO® V 80

Wall connector


Collar screw 16x60 mm
Art. - No. K103




WALCO V 80



1. Drilling

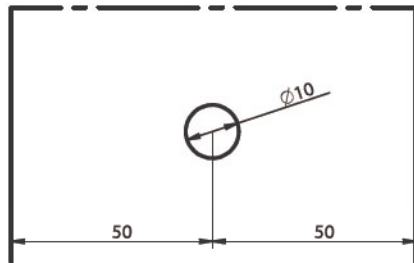


2. Screwing collar screw

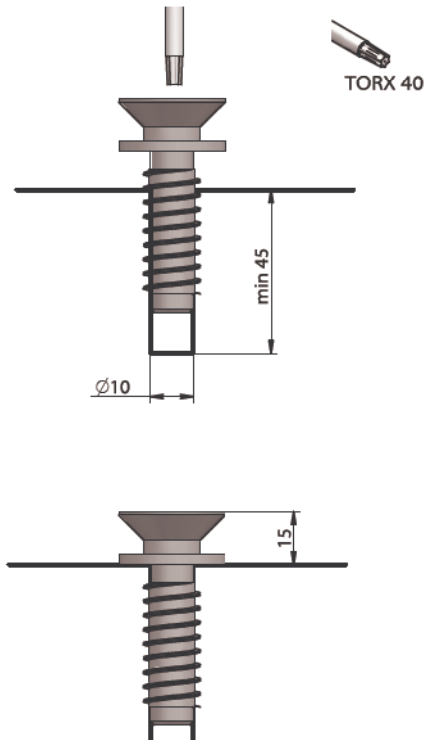


Tip: If the collar screw requires a higher height, one additional washer can be laid under the collar screw washer.

1. Machined edge

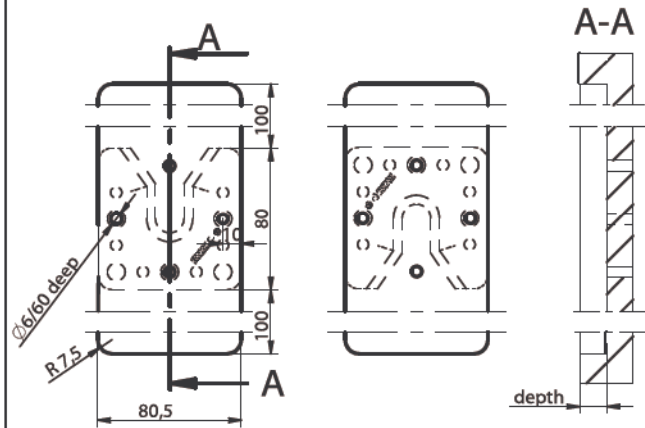


Holding screw	Depth T
Collar Screw	15 mm without joints => tight fitting 13 mm easy to connect (2 mm gap)
Retaining holding screw	13 - 24 mm
Retaining spring holding screw	13 - 17 mm

2. Marking Connector position with scribing jig

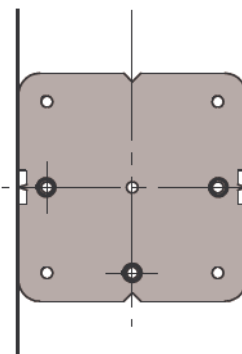


Art. - No. K579

3. Assemble connector

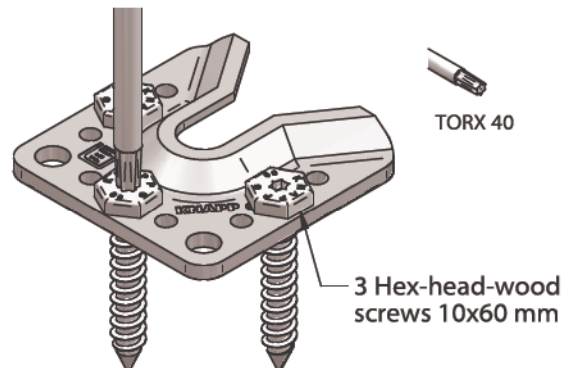

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

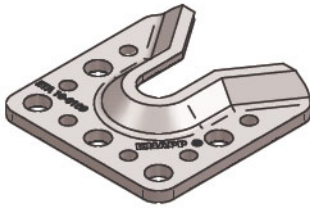

Construction Manual


WALCO® V 80

Wall connector


Retaining spring holding screw M16
Art. - No. K107




1. Drilling

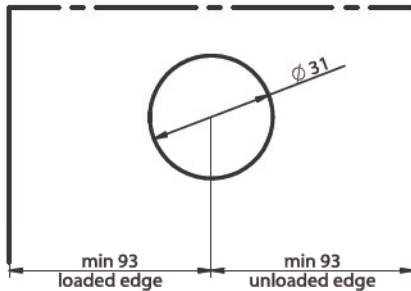

2. Screwing the insert screw with special tool

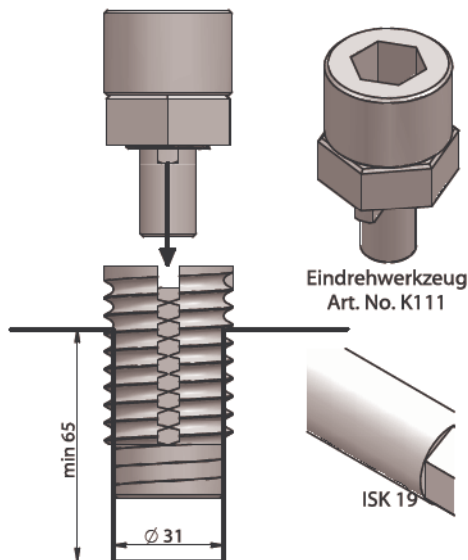


3. Screwing holding screw and adjustment of height

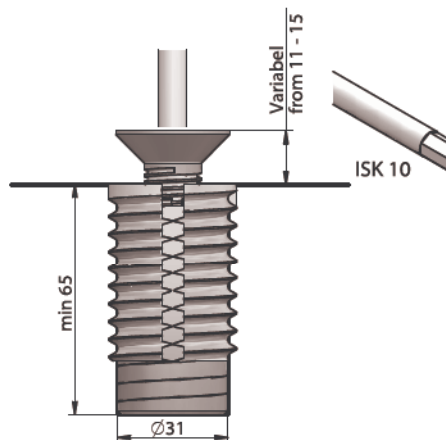


Retaining holding screw M16
Art. - No. K105




1. Drilling the two holes

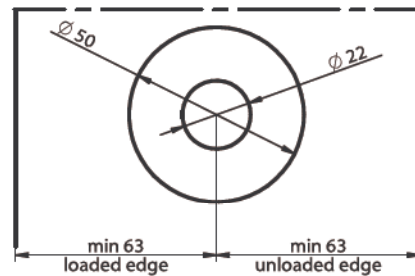


2. Screwing insert screw

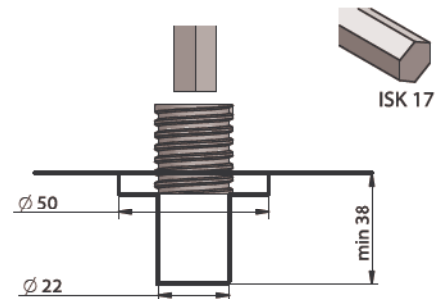

3. Screwing retaining holding screw and nut M16

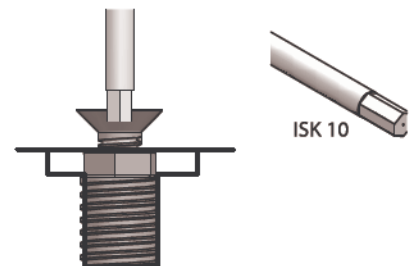


4. Fixing the screw and nut in the ideal position

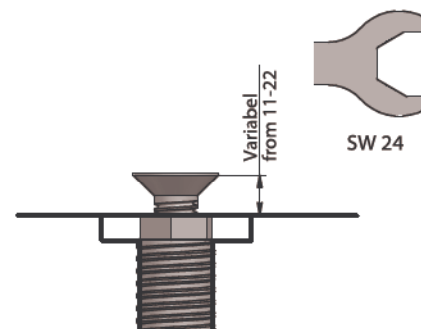

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

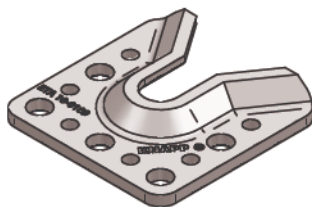

Construction Manual


WALCO® V 80 VK D16

Wall connector


Collar bold holding screw Art. - No. K109



1. Drilling

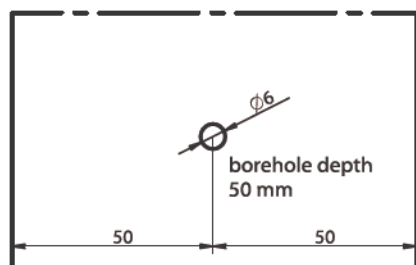

2. Screwing countersunk screw into Collar bolt

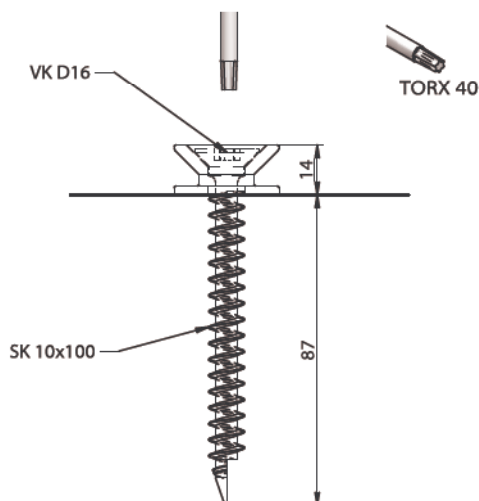


Tip: If the collar bold holding screw requires a higher height, one additional washer can be laid under the collar screw washer.
The full thread screw can be pre drilled with a $\varnothing 7$ mm diameter.

WALCO V 80




1. Machined edge

Minimum milled dimension

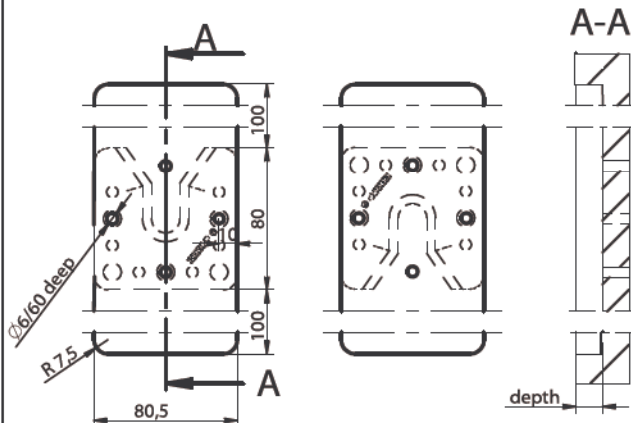


Depth T: 15 mm without joints => tight fitting
13 mm easy to connect (2mm gap)


2. Marking Connector position with scribing jig

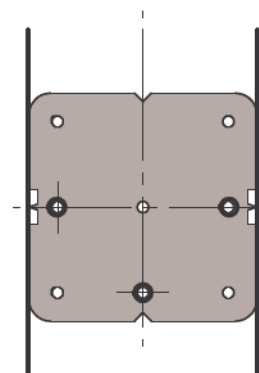

Art. - No. K579

3. Assemble connector

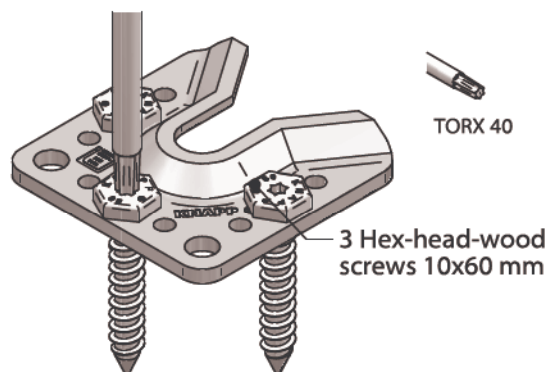

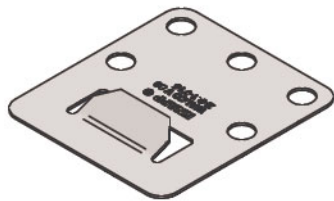

CE
ETA-10/0189



Construction Manual

WALCO® V 80



Wall connector with clip lock

WALCO V Clip lock
Art. - No. K113

WALCO V 80

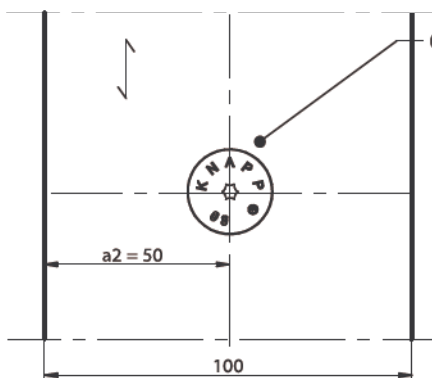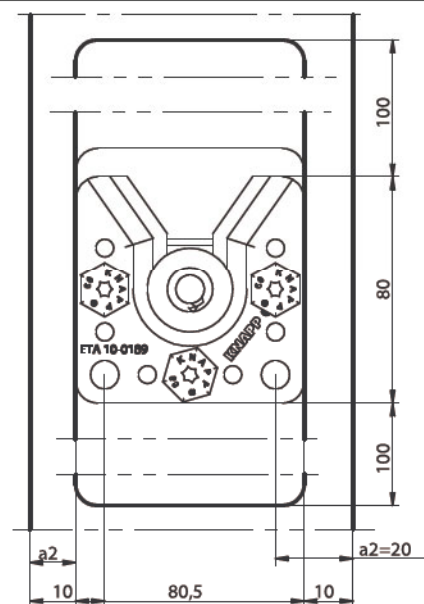




Collar screw 16x60 mm

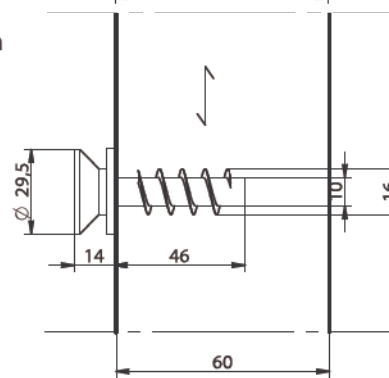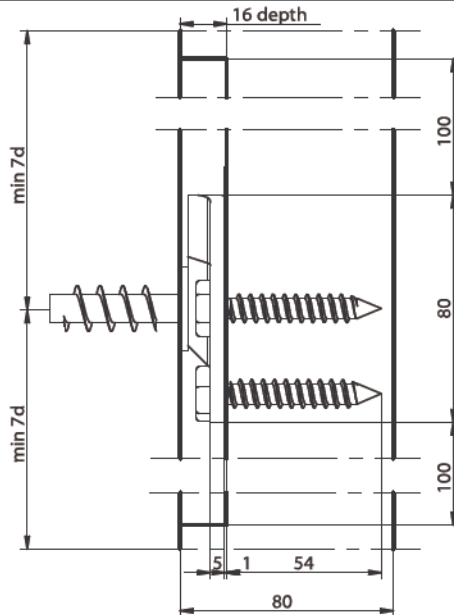

1. Positioning


2. Insertion

3. Locking

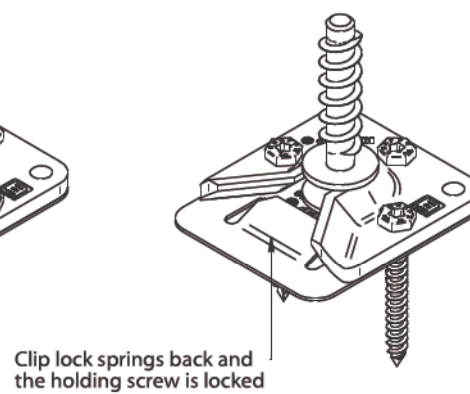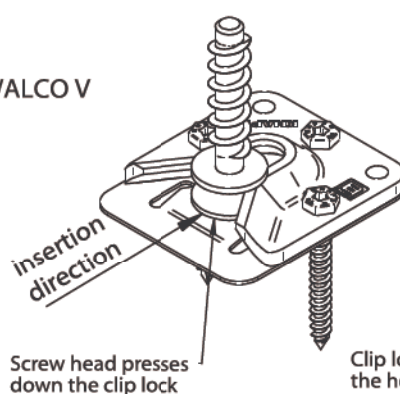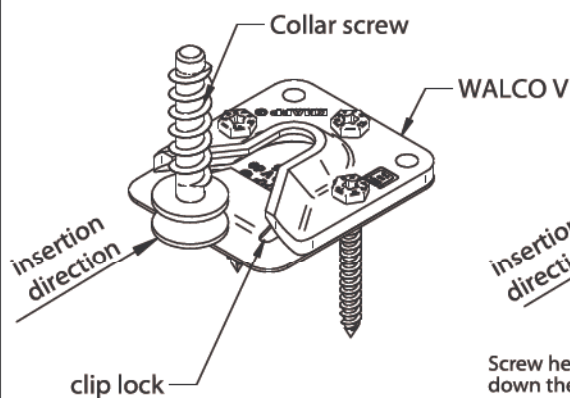

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

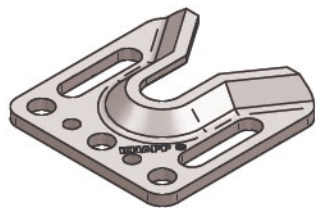

WALCO® V 80 Oblong hole KS

Wall connector


Collar screw 16x60 mm
Art. - No. K115




WALCO V 80



1. Drilling

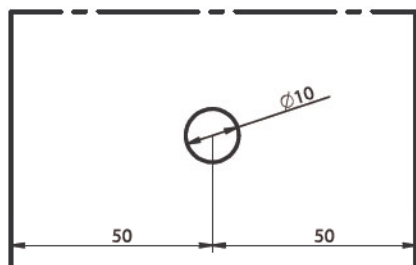


2. Screwing collar screw

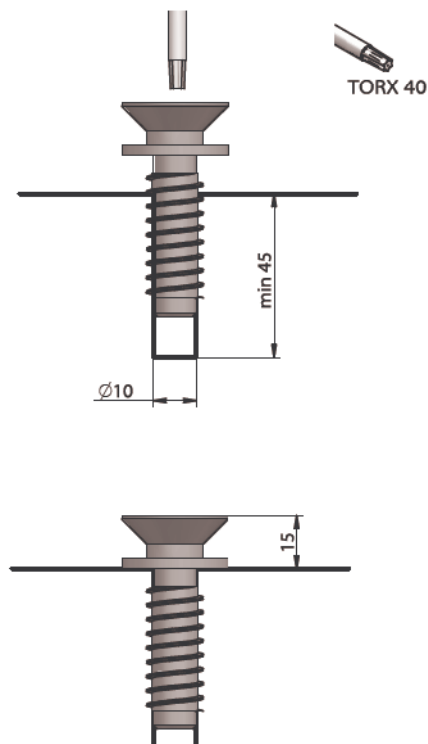

Tip: If the collar screw requires a higher height, one additional washer can be laid under the collar screw washer.

1. Machined edge


Minimum milled dimension:

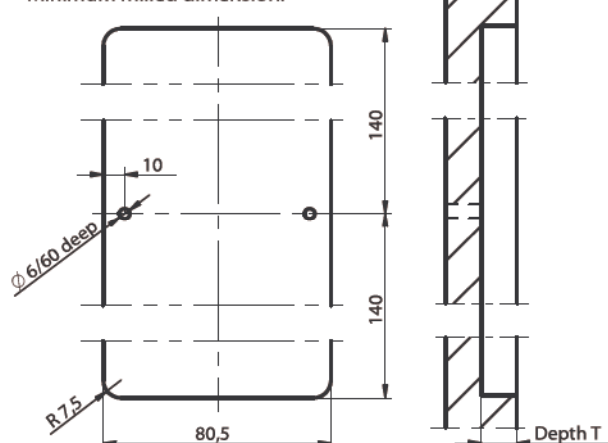


Holding screw	Depth T
Collar Screw	15 mm without joints => tight fitting
Retaining holding screw	13 mm easy to connect (2 mm gap)
Retaining spring holding screw	13 - 24 mm
Retaining spring holding screw	13- 17 mm


2. Marking Connector position with scribing jig

Art. - No. K579

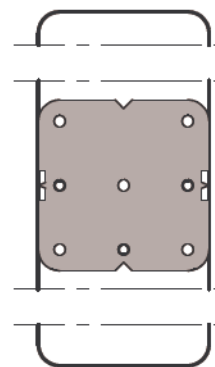

3. Assemble connector

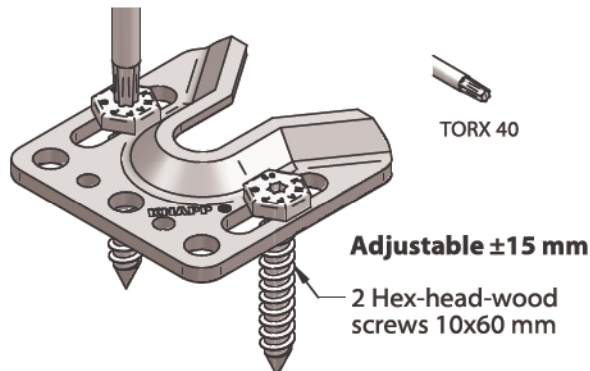

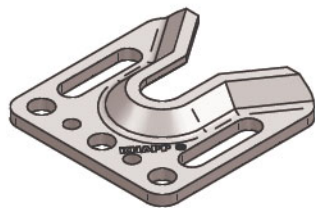


WALCO® V 80 Oblong hole VK

Wall connector


Collar bold holding screw
Art. - No. K116



1. Drilling

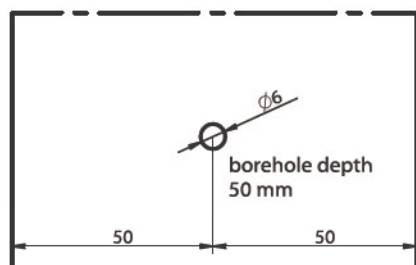

2. Screwing countersink screw into Collar bolt

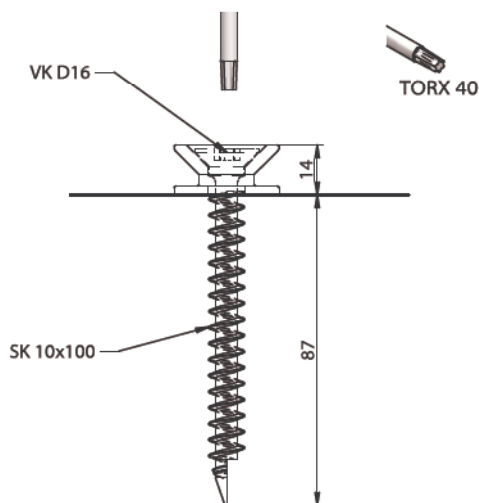


Tip: If the collar bold holding screw requires a higher height, one additional washer can be laid under the collar screw washer.
The full thread screw can be pre drilled with a $\varnothing 7$ mm diameter.

WALCO V 80




1. Machined edge

Minimum milled dimension:

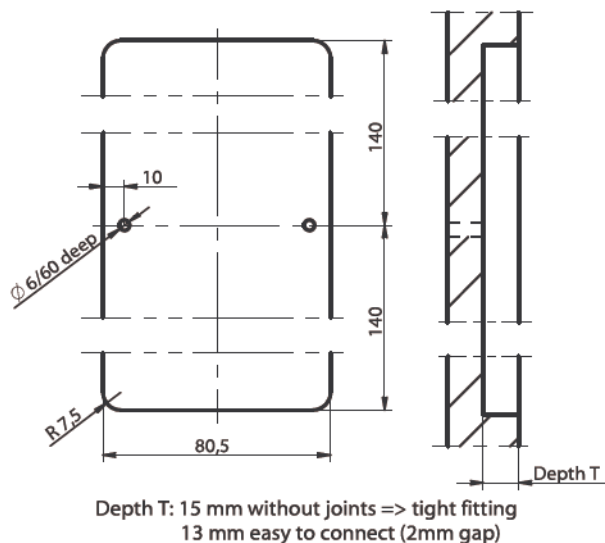



2. Marking Connector position with scribing jig

Art. - No. K579

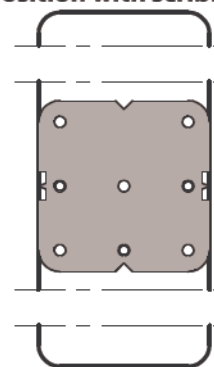

3. Assemble connector

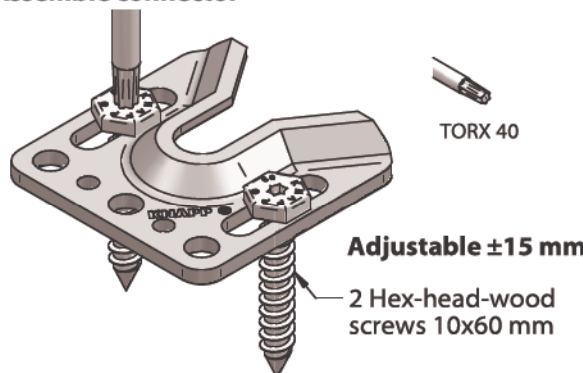

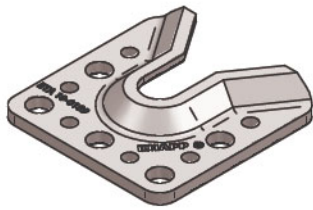

WALCO® 80 VS / V80

Wall connector


WALCO 80 VS

Art. - No. K711/Set




1. Machined edge

Minimum milled dimension

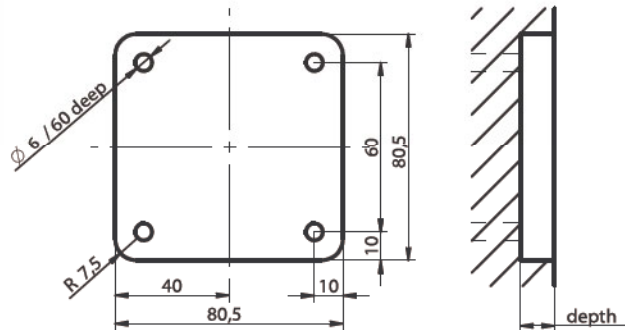


Milling depth at two-sided cut-out:
12 mm

2. Marking connector position with scribing jig

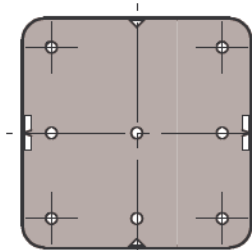

Art. - No. K579

3. Assemble connector

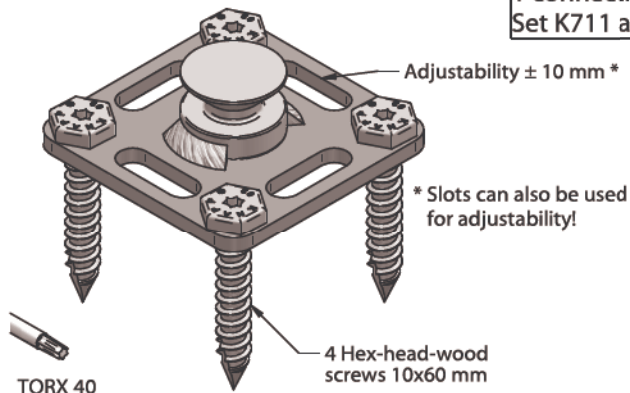


WALCO V 80

Art. - No. K101/Set



1. Machined edge


Minimum milled dimension

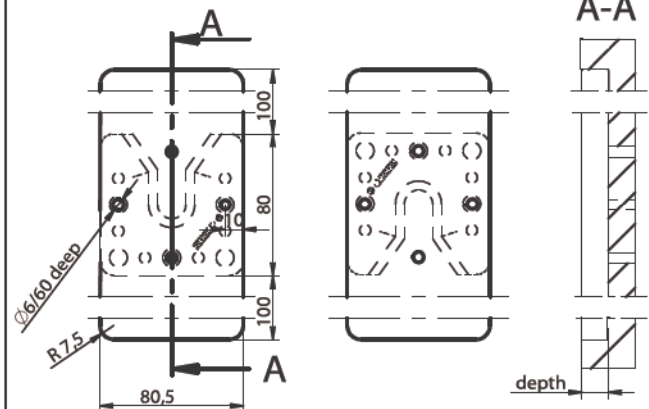

Milling depth at two-sided cut-out:
15 mm without joint $\Rightarrow$ tight fitting
13 mm easy to connect (2 mm gap)


Milling depth at one-sided cut-out:
27 mm without joint $\Rightarrow$ tight fitting
25 mm easy to connect (2 mm gap)

2. Marking connector position with scribing jig

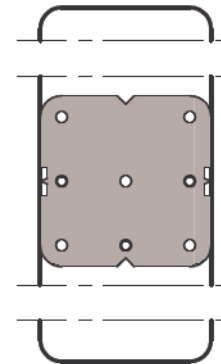

Art. - No. K579


3. Assemble connector

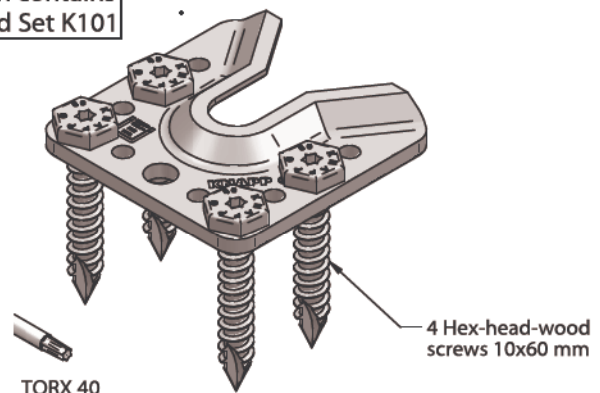

1 connection contains
Set K711 and Set K101

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

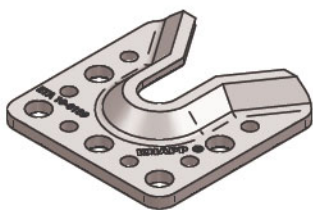


Construction Manual

WALCO® 80 VK / V80

Wall connector


WALCO 80 VK

 Art. - No. K710/Set




1. Machined edge

Minimum milled dimension

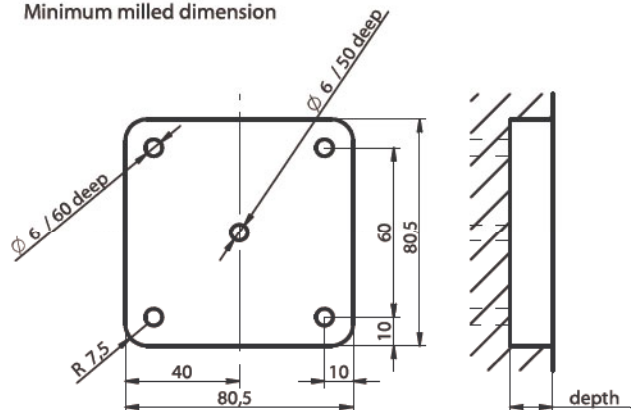


Milling depth at two-sided cut-out:
12 mm

2. Marking connector position with scribing jig

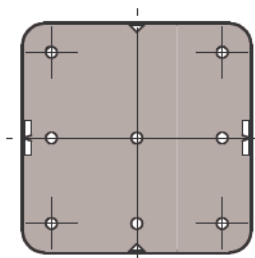

Art. - No. K579

3. Assemble connector

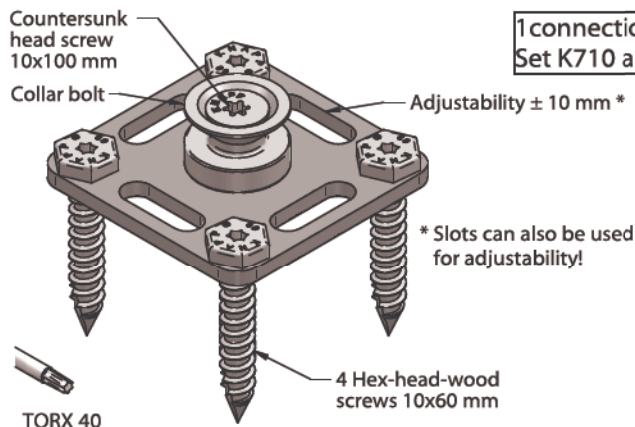


WALCO V 80

Art. - No. K101/Set



1. Machined edge


Minimum milled dimension

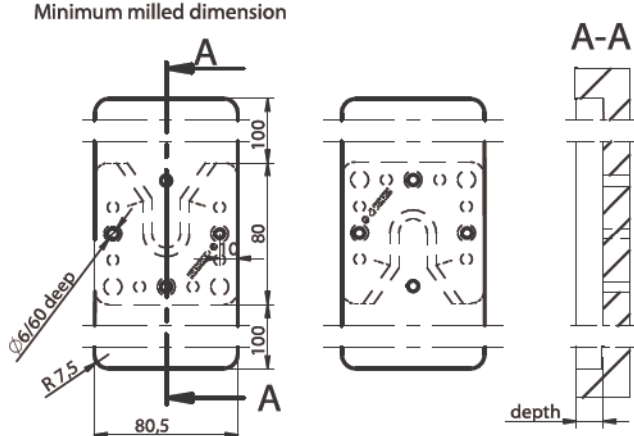

Milling depth at two-sided cut-out:
15 mm without joint => tight fitting
13 mm easy to connect (2 mm gap)


Milling depth at one-sided cut-out:
27 mm without joint => tight fitting
25 mm easy to connect (2 mm gap)

2. Marking connector position with scribing jig

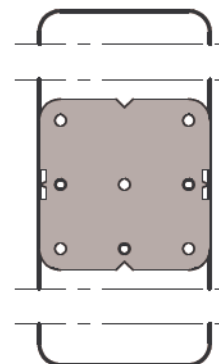


Art. - No. K579

3. Assemble connector

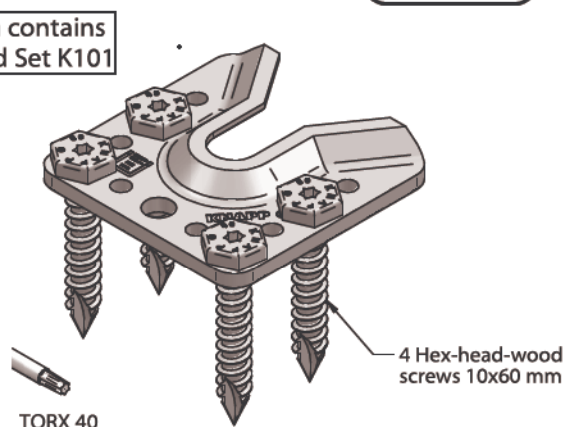

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

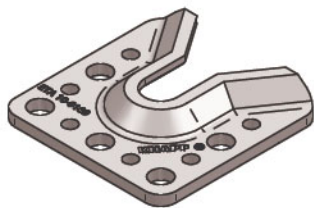


WALCO® 80 M16 / V80

Construction Manual

Wall connector for curtain wall


WALCO 80 M16

 Art. - No. K712/Set



1. Machined edge


Minimum milled dimension

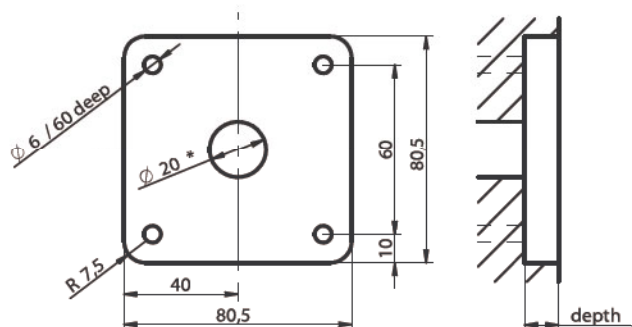

Cutting depth can be selected as required or screw on flat


*... Adjust the drilling depth to the adjustment range / length of the screw!

2. Marking connector position with scribing jig

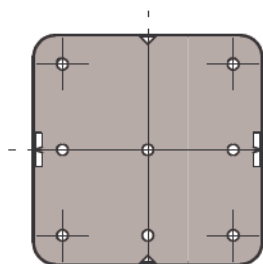

Art. - No. K579


3. Assemble connector

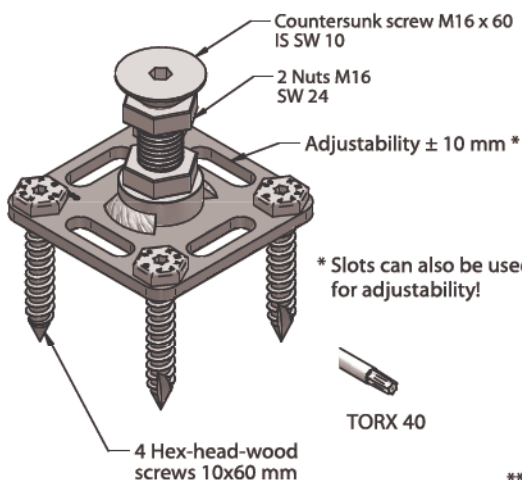

* Slots can also be used for adjustability!

TORX 40

1 connection contains Set K712 and Set K101

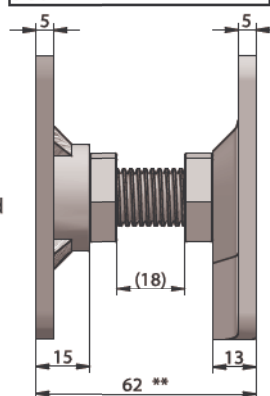

** ... dimension example refers to countersunk screw M16 x 60 mm


WALCO V 80

Art. - No. K101/Set




1. Machined edge

Minimum milled dimension

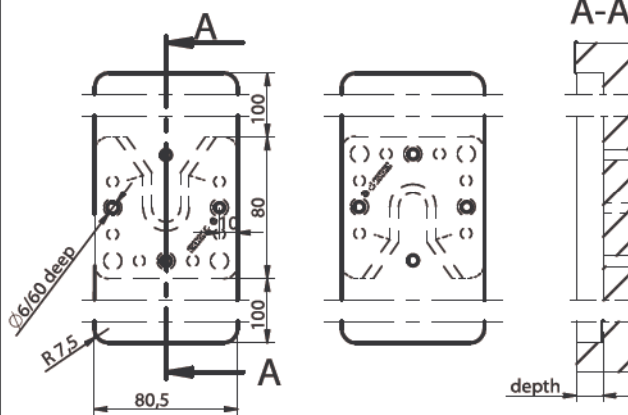


Cutting depth can be selected as required or screw on flat

2. Marking connector position with scribing jig

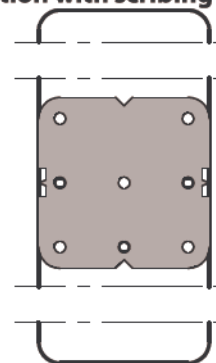

Art. - No. K579


3. Assemble connector

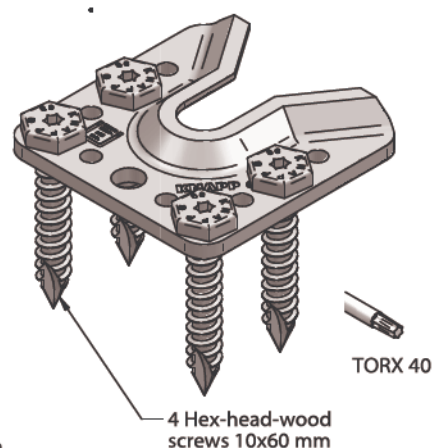

TORX 40

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

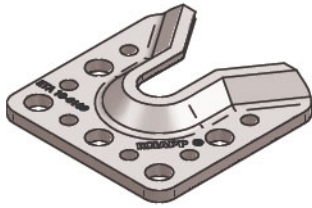


WALCO® 80 M16 / V80

Construction Manual

Wall connector for modular design


WALCO 80 M16

 Art. - No. K712/Set



1. Machined edge


Minimum milled dimension

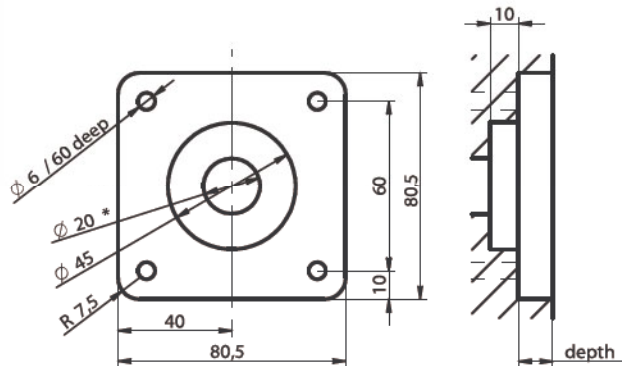

Cutting depth can be selected as required or screw on flat


* ... Adjust the drilling depth to the adjustment range / length of the screw!

2. Marking connector position with scribing jig

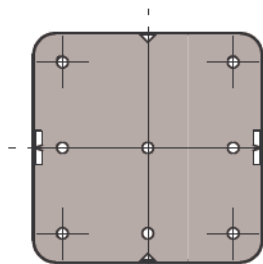


Art. - No. K579

3. Assemble connector

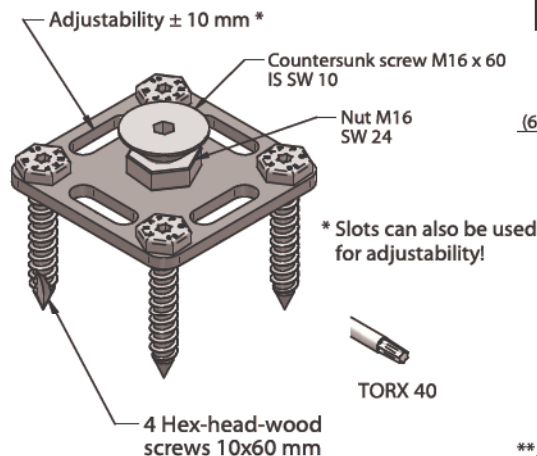

1 connection contains Set K712 and Set K101

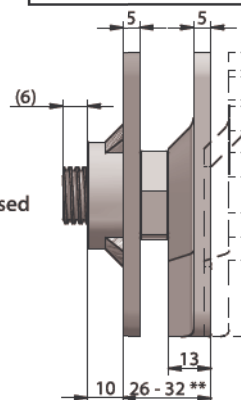

** ... dimension example refers to countersunk screw M16 x 40 mm


WALCO V 80

Art. - No. K101/Set




1. Machined edge

Minimum milled dimension

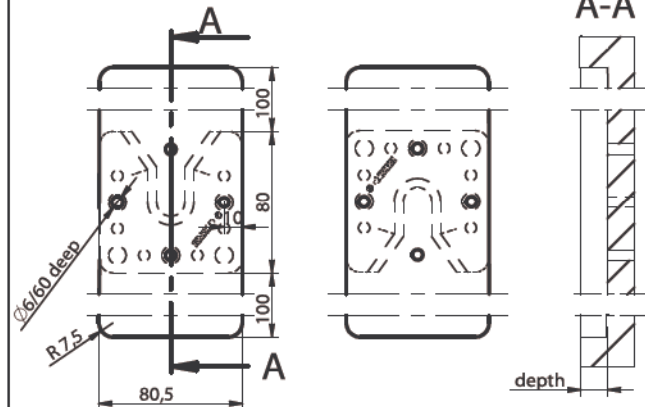


Cutting depth can be selected as required or screw on flat

2. Marking connector position with scribing jig

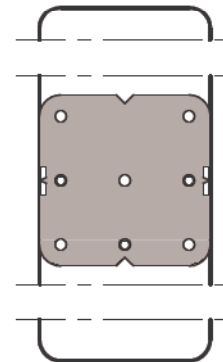


Art. - No. K579

3. Assemble connector

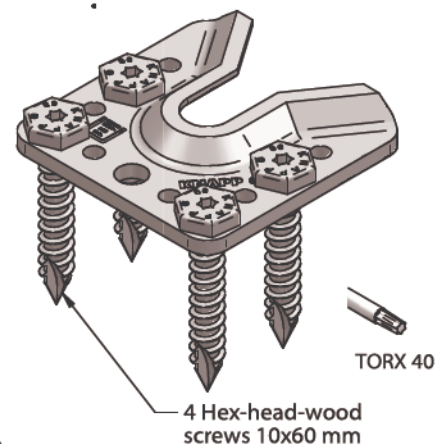

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

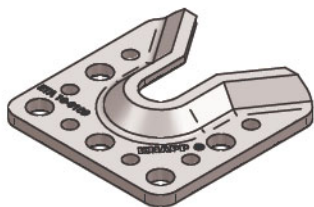

Notice de montage

WALCO® V 80

Connecteur pour murs bois


Vis à collerette 16x60 mm
Réf. K103




WALCO V 80



1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)

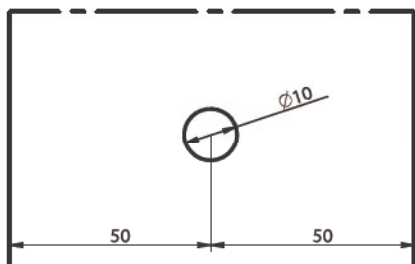


2. Visser la vis à collerette en butée

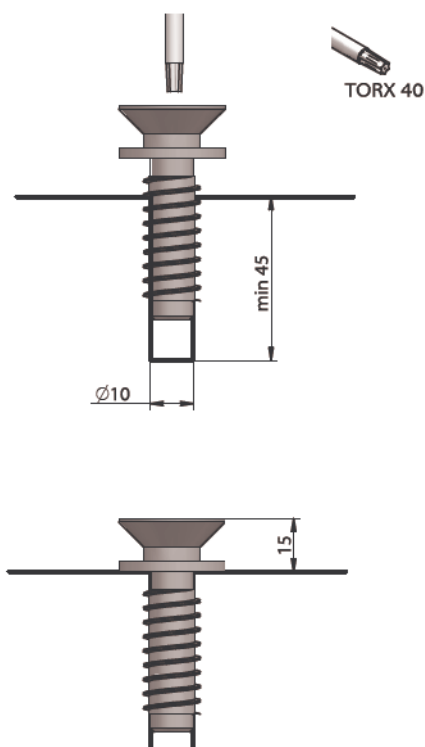

Note: La hauteur de vis peut être réglée en rajoutant des rondelles supplémentaires.


1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche - Nous recommandons en moyenne 3 connecteurs par mur de hauteur normale

Dimensions de fraisage minimum : (l'idéal est de créer une poche d'env. 180 mm de long pour une accroche facile)

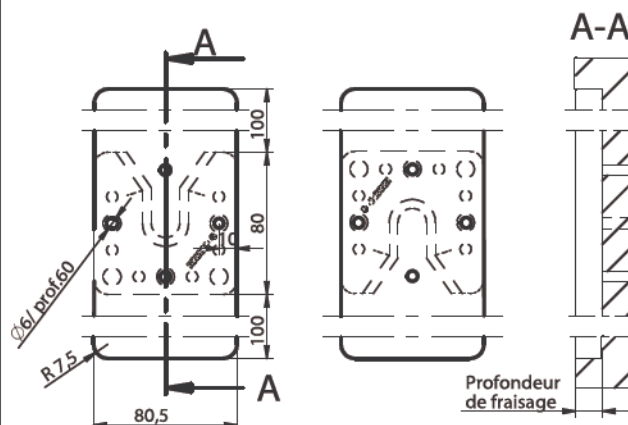


Solution d'accroche:	Profondeur de fraisage
Vis à collerette	15 mm - montage jointif sans jeu 13 mm - montage facile avec 2 mm de jeu
Insert avec vis d'accroche	13 - 24 mm
Insert à ressort avec vis d'accroche	13 - 17 mm

2. Pointer les 3 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

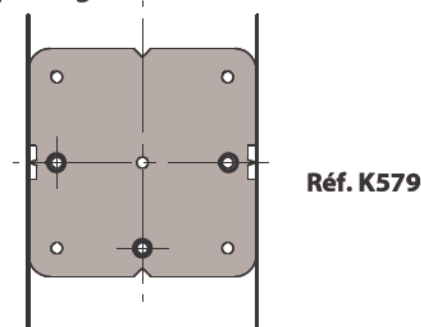

3. Visser la ferrure à son emplacement



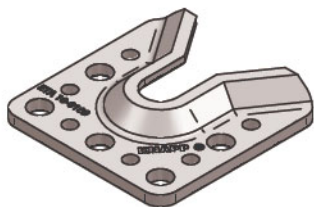

Notice de montage

WALCO® V 80


Connecteur pour murs bois

Insert à ressort avec vis d'accroche M16


Réf. K107




1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)

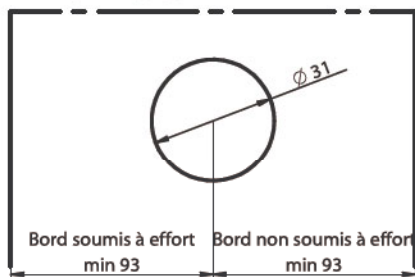

2. Visser l'insert avec l'outil de vissage

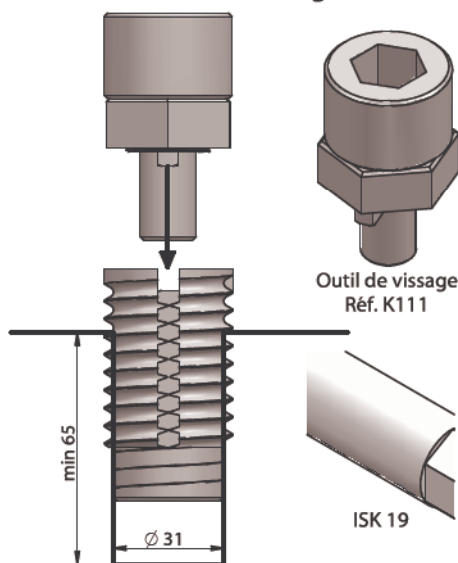

3. Visser la vis d'accroche M12 et régler la hauteur

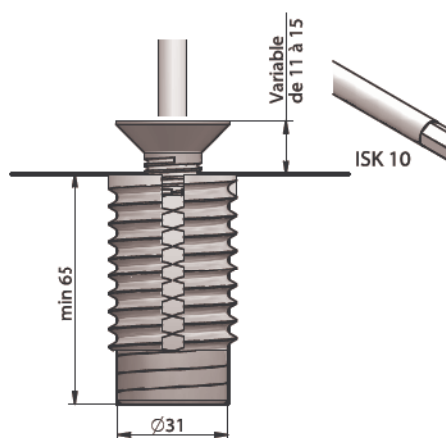


Insert avec vis d'accroche M16


Réf. K105




1. Réaliser un perçage étagé sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)

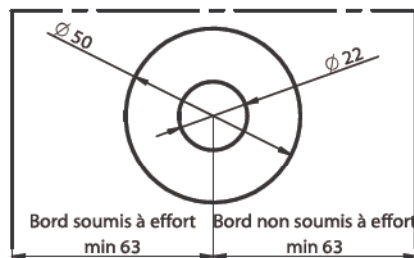


2. Visser l'insert

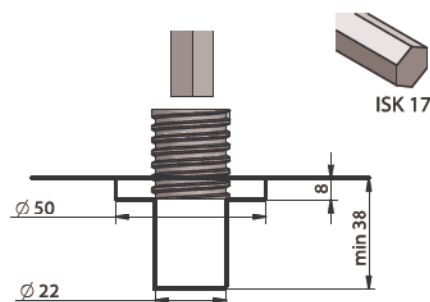


3. Visser la vis d'accroche avec l'écrou M16

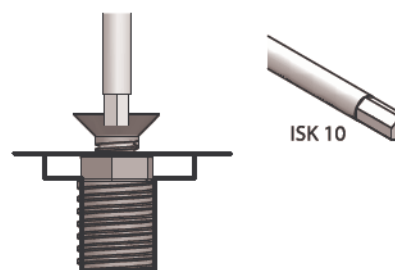

4. Régler la hauteur de vis et la serrer avec l'écrou

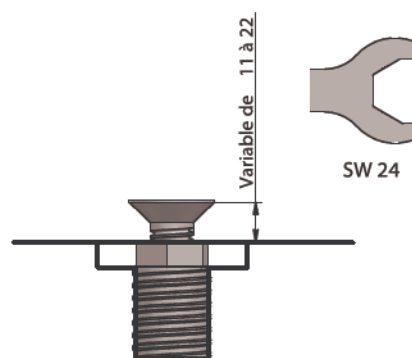

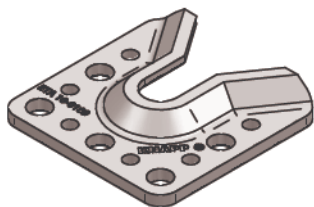


Douille d'accroche vissée


Réf. K109



1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)

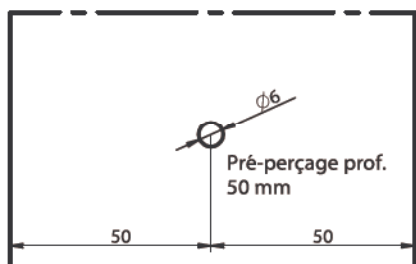

2. Visser la vis dans la douille d'accroche

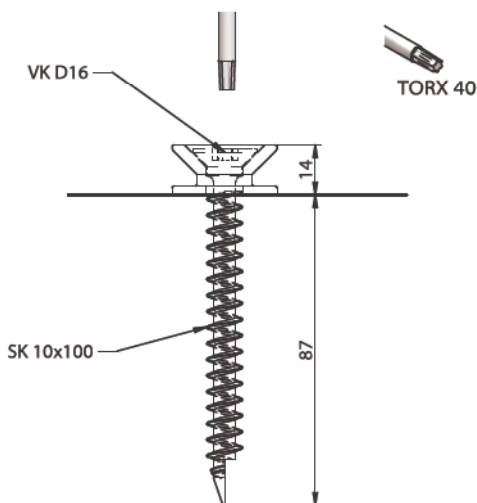


Note : La hauteur de vis peut être réglée en rajoutant des rondelles supplémentaires. La vis à filetage complet peut être pré-perçée avec une mèche D- 7 mm !

WALCO V 80




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche - Nous recommandons en moyenne 3 connecteurs par mur de hauteur normale

Dimensions de fraisage minimum : (l'idéal est de créer une poche d'env. 180 mm de long pour une accroche facile)

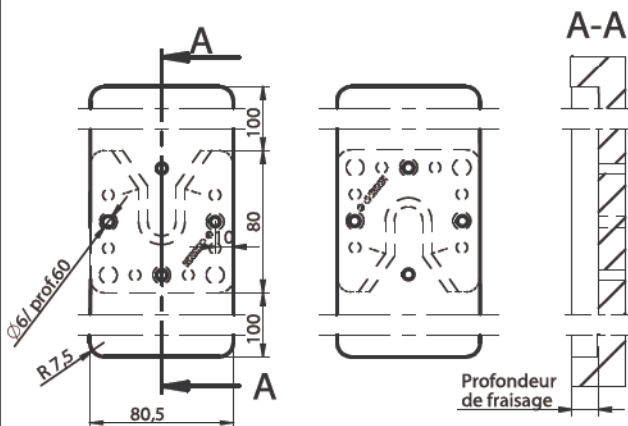

Profondeur de fraisage:
15 mm = montage jointif sans jeu
13 mm = montage facile avec 2 mm de jeu

2. Pointer les 4 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

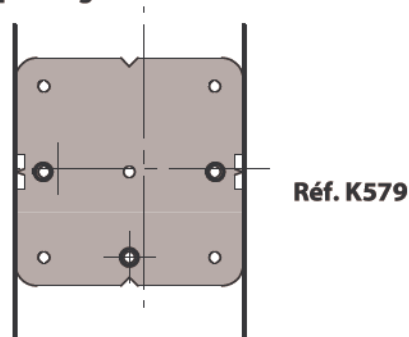



3. Visser la ferrure à son emplacement



Connecteur pour murs bois avec platine de verrouillage

Platine de verrouillage WALCO V




WALCO V 80

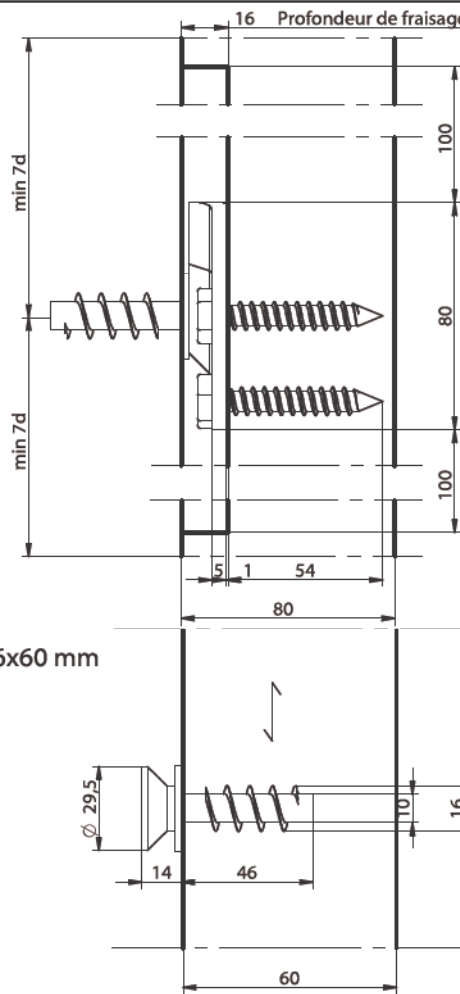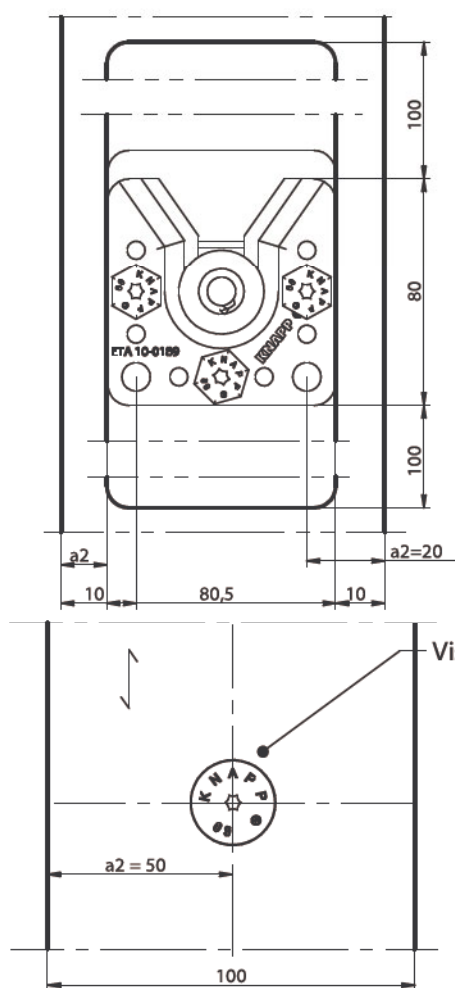

1. Mise en position


2. Emboiter

3. Verrouillage automatique

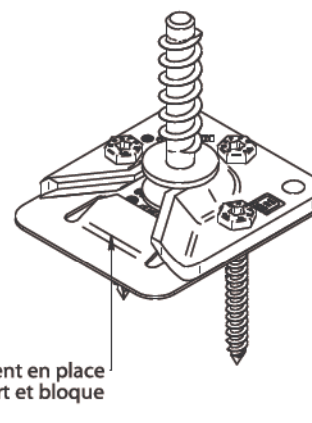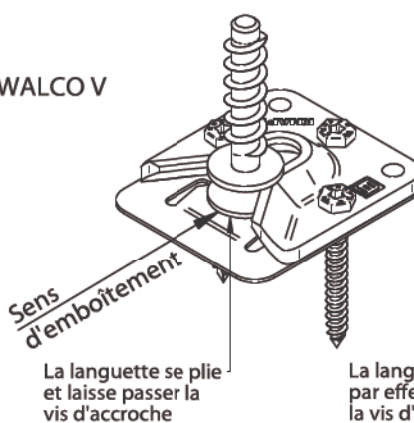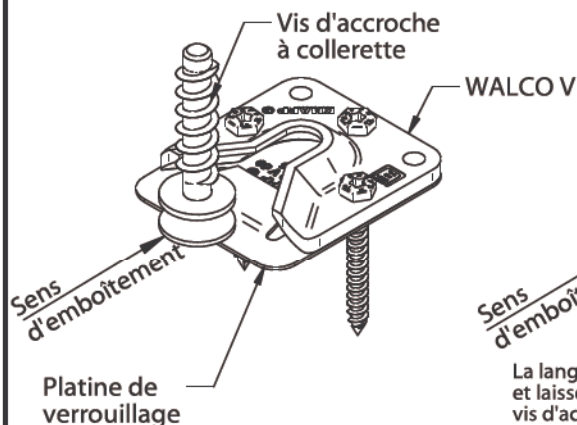

Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

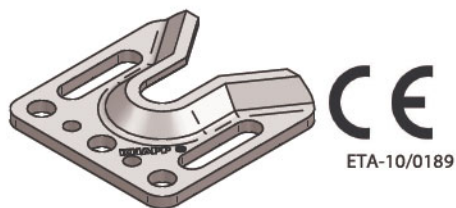

Notice de montage


WALCO® V 80 oblong KS

Connecteur pour murs bois


Vis à collerette 16x60 mm
Réf. K115



1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)

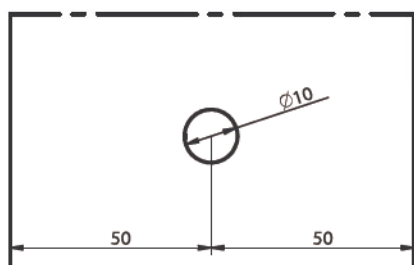

2. Visser la vis à collerette en butée

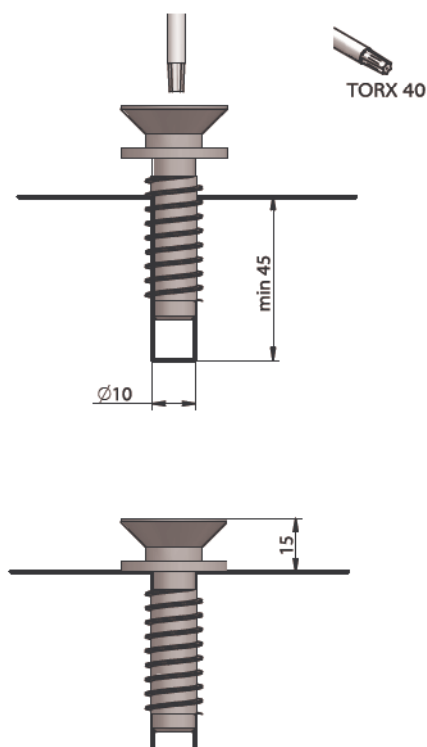


Note: La hauteur de vis peut être réglée en rajoutant des rondelles supplémentaires.

WALCO V 80 oblong



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche


Dimensions de fraisage minimum

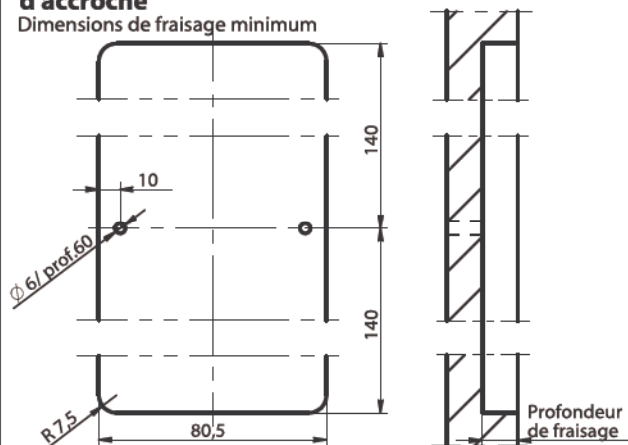


Solution d'accroche :	Profondeur de fraisage
Vis à collerette	15 mm - montage jointif sans jeu 13 mm - montage facile avec 2 mm de jeu
Insert avec vis d'accroche	13 - 24 mm
Insert à ressort avec vis d'accroche	13- 17 mm


2. Pointer les 2 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

Réf. K579

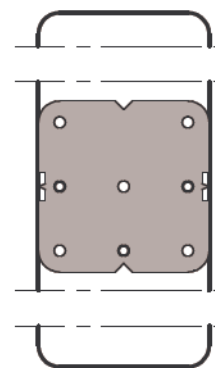

3. Visser la ferrure à son emplacement

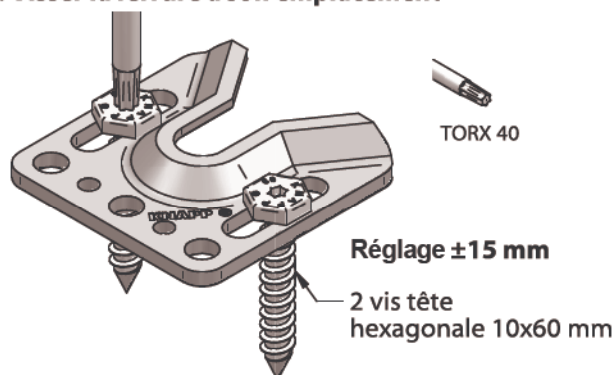

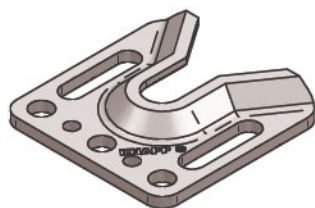

Notice de montage


WALCO® V 80 oblong VK

Connecteur pour murs bois


Douille d'accroche vissée Réf. K116



1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)

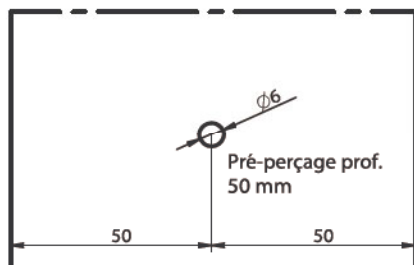

2. Visser la vis dans la douille d'accroche

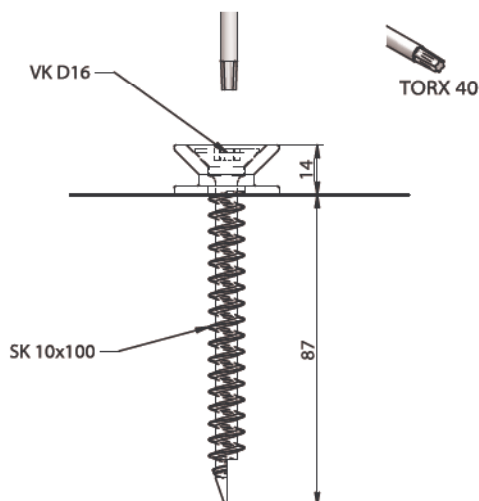


Note : La hauteur de vis peut être réglée en rajoutant des rondelles supplémentaires. La vis à filetage complet peut être pré-perçée avec une mèche D-7 mm !

WALCO V 80 oblong




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum

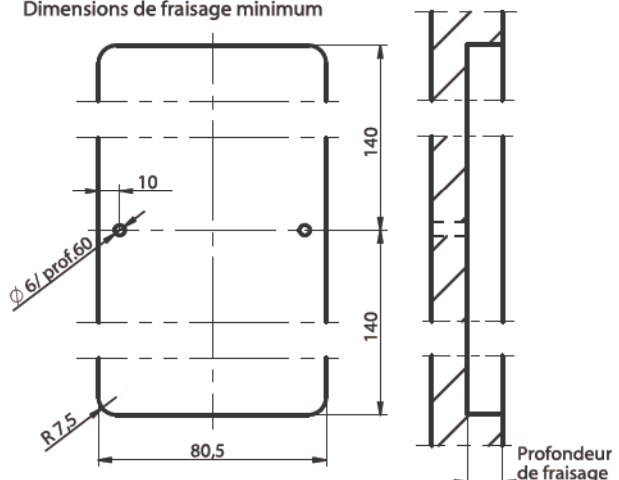


Profondeur de fraisage:
15 mm - montage jointif sans jeu
13 mm - montage facile avec 2 mm de jeu


2. Pointer les 2 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

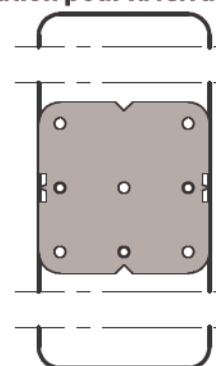

Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

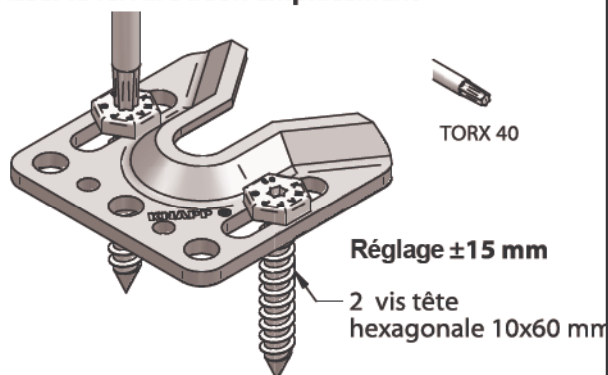

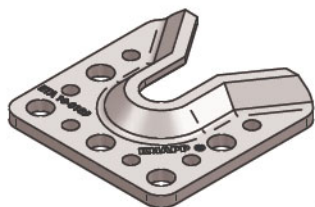

Notice de montage

WALCO® 80 VS / V80

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires


WALCO 80 VS

Réf. K711/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum : (si le vissage se fait dans les trous oblongs, usiner plus long ou plus large)

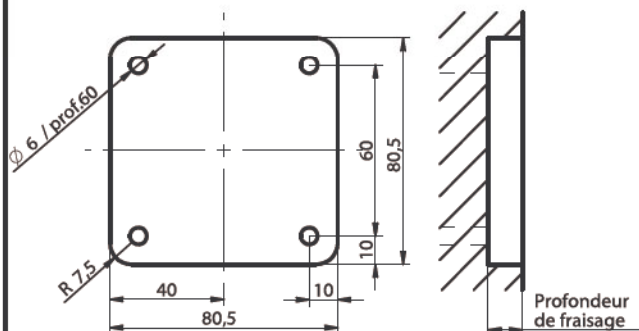


Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants: 12 mm

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

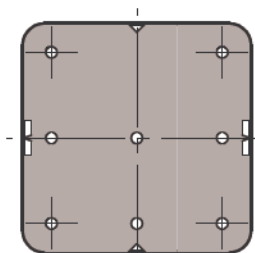

Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

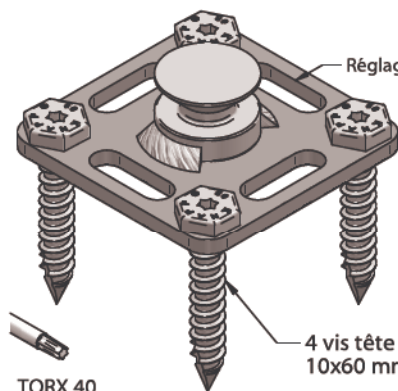

Réglage ± 10 mm*

* Les trous oblongs permettent un rattrapage des tolérances de positionnement - utiliser seulement 2 vis dans ce cas.

4 vis tête hexagonale 10x60 mm

TORX 40


WALCO V 80

Réf. K101/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum

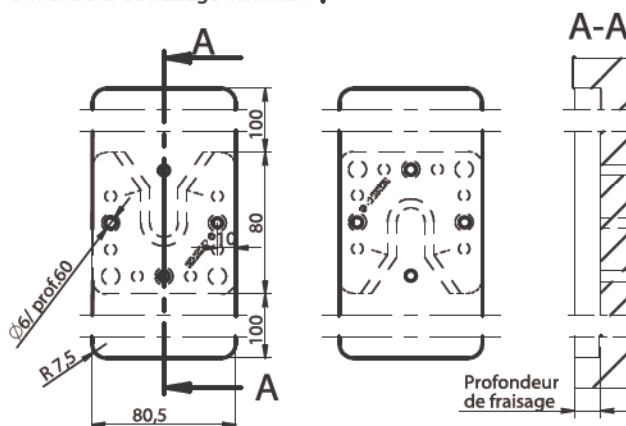

Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants :

15 mm - montage jointif sans jeu


13 mm - montage facile avec 2 mm de jeu

Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur 1 seul montant :

27 mm - montage jointif sans jeu


25 mm - montage facile avec 2 mm de jeu

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

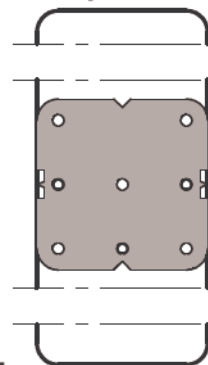


Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

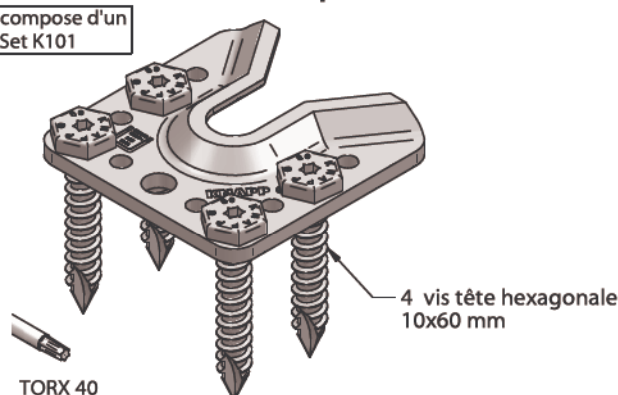

TORX 40

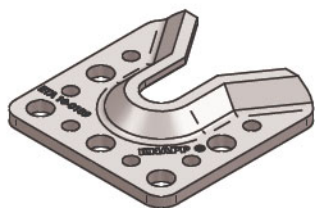


WALCO® 80 VK / V80

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires


WALCO 80 VK

 Réf. K710/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum

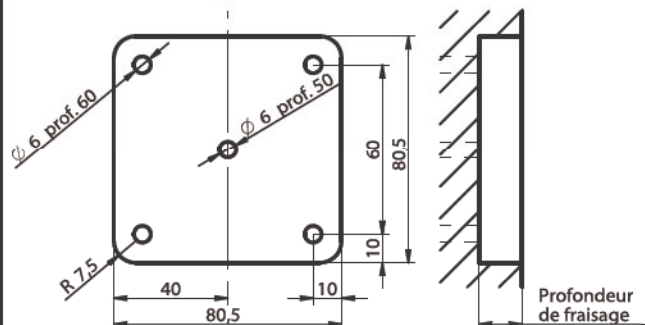


Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants : 12 mm

2. Pointer les 4 vis de fixation pour la ferrure et la vis d'accroche avec la platine de pointage

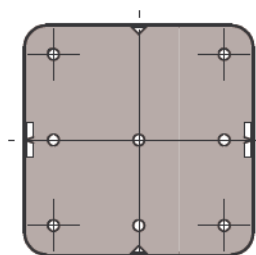

Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

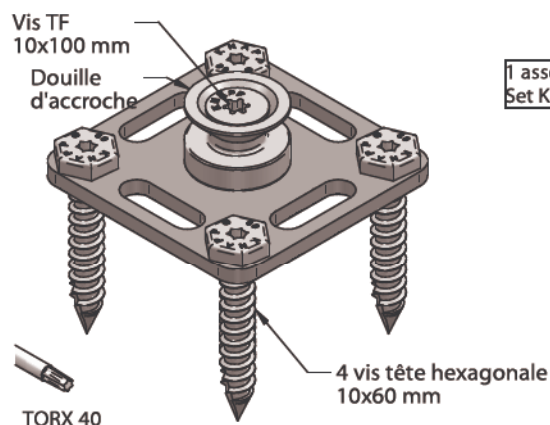


WALCO V 80

Réf. K101/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum

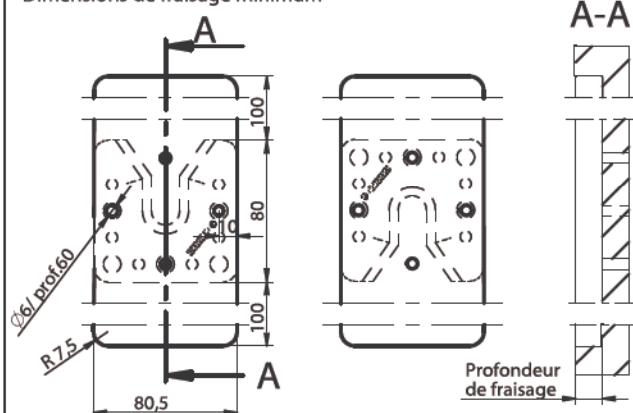

Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants :

15 mm - montage jointif sans jeu


13 mm - montage facile avec 2 mm de jeu

Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur 1 seul montant :

27 mm - montage jointif sans jeu


25 mm - montage facile avec 2 mm de jeu

2. Pointer les 4 vis de fixation pour la ferrure et la vis d'accroche avec la platine de pointage

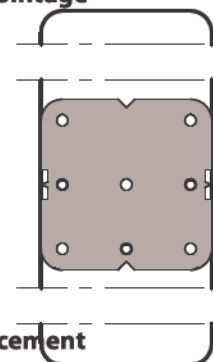


Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

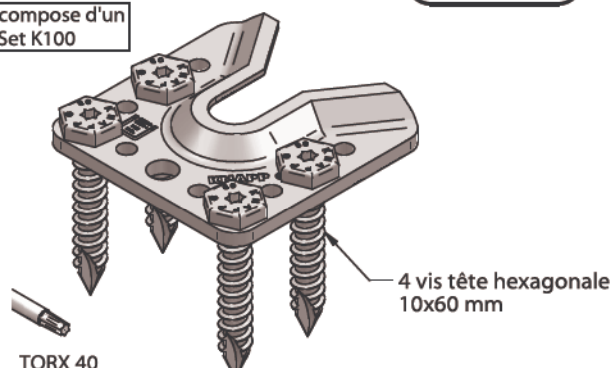

1 assemblage se compose d'un Set K700 et d'un Set K100

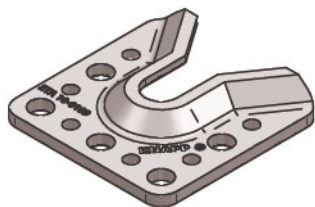


WALCO® 80 M16 / V80

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires

Notice de montage


WALCO 80 M16

 Réf. K712/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche


Dimensions de fraisage minimum

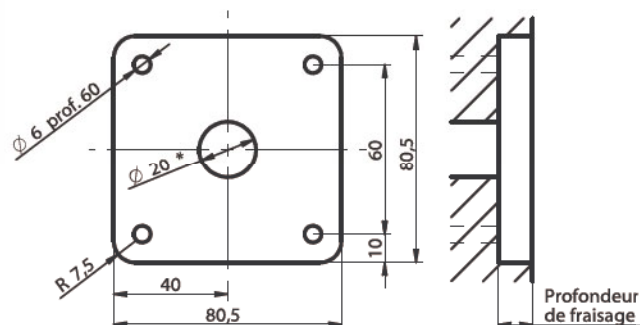

Profondeur de fraisage ajustable suivant besoin ou fixation en applique


*... Profondeur de perçage suivant profondeur de fraisage et de la longueur de vis TF!

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

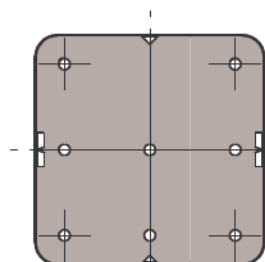

Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

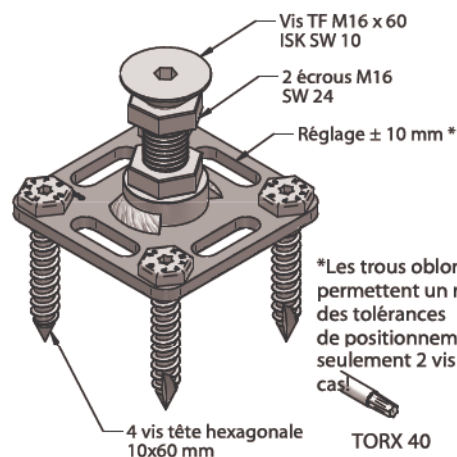

*Les trous oblongs permettent un rattrapage des tolérances de positionnement - utiliser seulement 2 vis dans ce cas

TORX 40

**... Les dimensions de l'exemple sont données avec une vis TF M12x60 mm


WALCO V 80

Réf. K101/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum

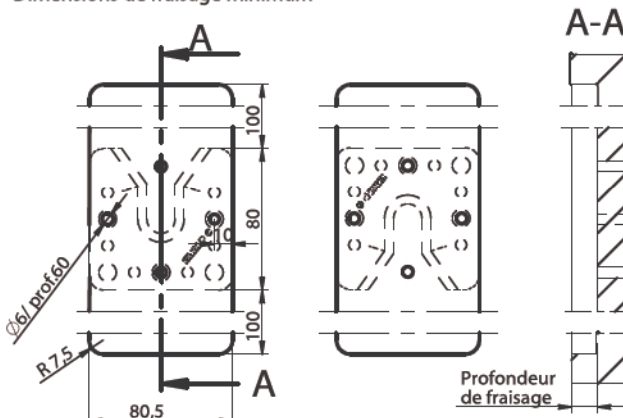

Profondeur de fraisage ajustable suivant besoin ou fixation en applique



2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

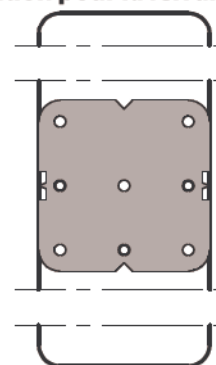


Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

1 assemblage se compose d'un Set K712 et d'un Set K101

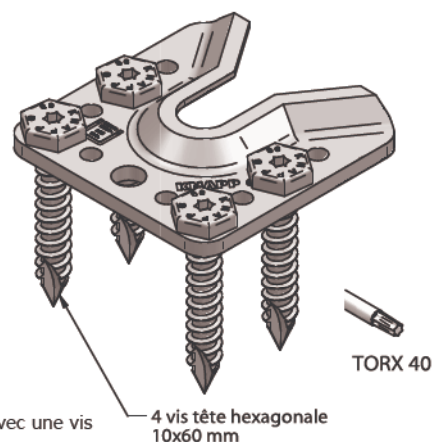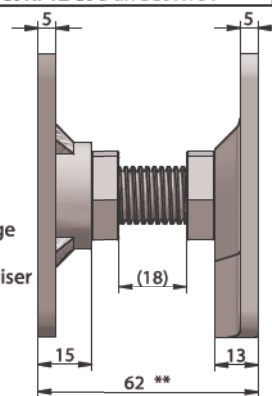

TORX 40

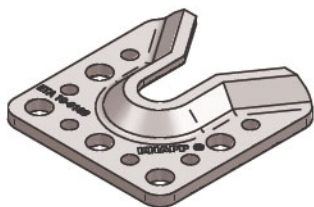


WALCO® 80 M16 / V80

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires

Notice de montage


WALCO 80 M16

 Réf. K712/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche


Dimensions de fraisage minimum

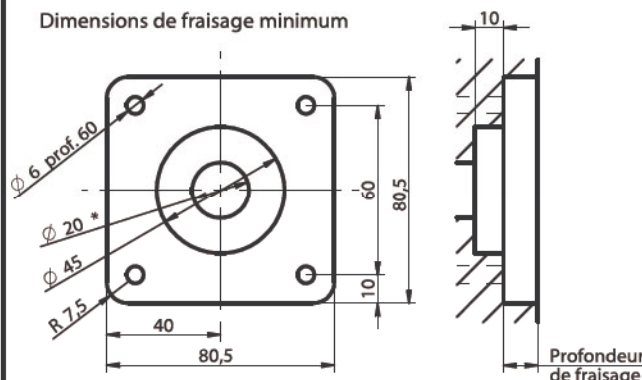

Profondeur de fraisage ajustable au besoin ou fixation en applique


* ... Profondeur de perçage suivant profondeur de fraisage et de la longueur de vis TF!

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

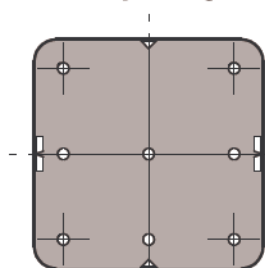

Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

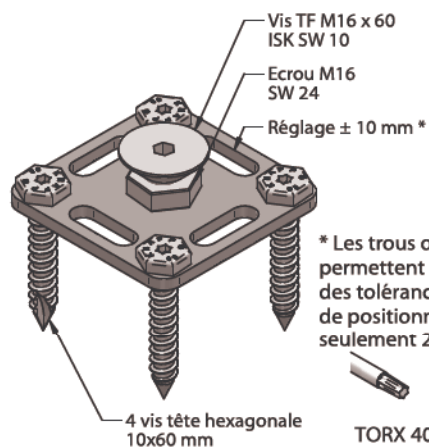

TORX 40

** ... Les dimensions de l'exemple sont données avec une vis TF M16 x 40 mm


WALCO V 80

Réf. K101/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum

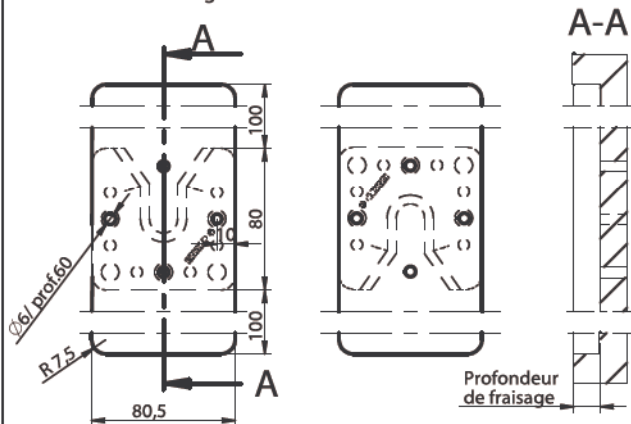

Profondeur de fraisage ajustable au besoin ou fixation en applique



2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage

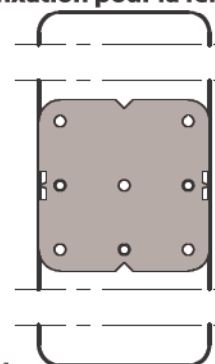


Réf. K579

3. Visser la ferrure à son emplacement

1 assemblage se compose d'un Set K712 et d'un Set K101

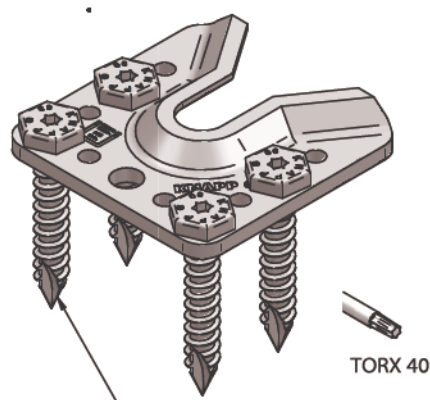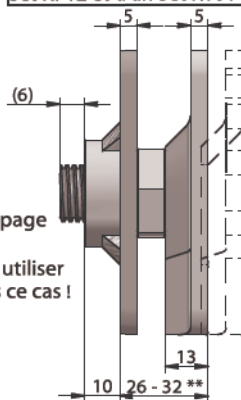

TORX 40

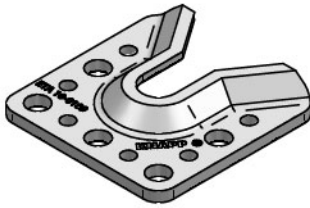

CE
ETA-10/0189

Montageanleitung WALCO® V 80

Wandverbinder

Kragenschraube 16x60 mm


Art. - Nr. K103




WALCO V 80



1. Bohren

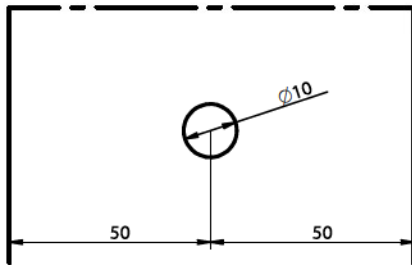


2. Eindrehen der Kragenschraube

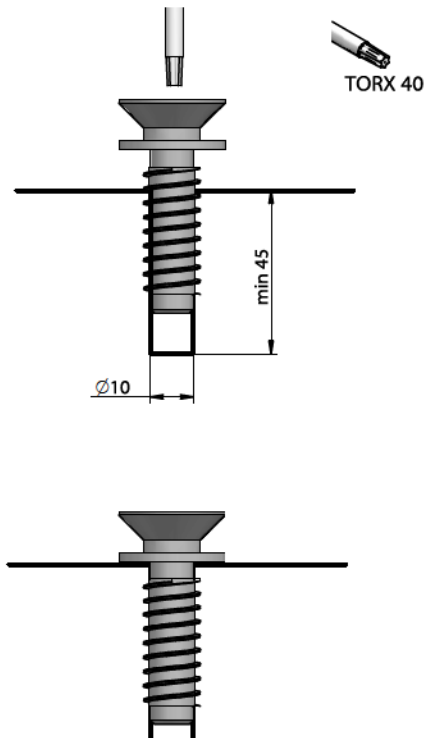

Hinweis: Die Höhe kann durch unterlegen einer weiteren Unterlegscheibe verändert werden.


1. Ausfräsung herstellen

Mindest- Ausfräsmaße

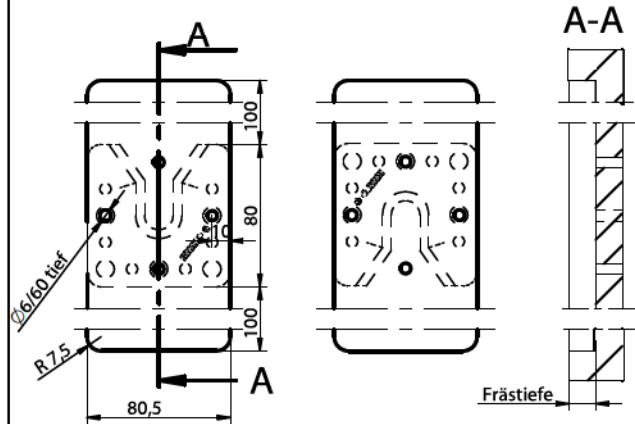


Halteschraube	Einfrästiefe
Kragenschraube	15 mm fugenlose stramme Montage
Einstellbare Halteschraube	13 mm leichtes Einhängen (2 mm Fuge)
Gefederte Halteschraube	13- 24 mm
	13- 17 mm

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

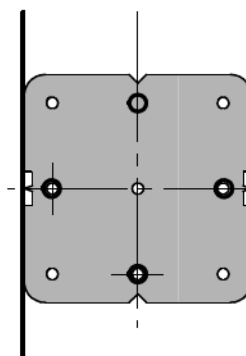


Art. - Nr. K579

3. Verbinder montieren

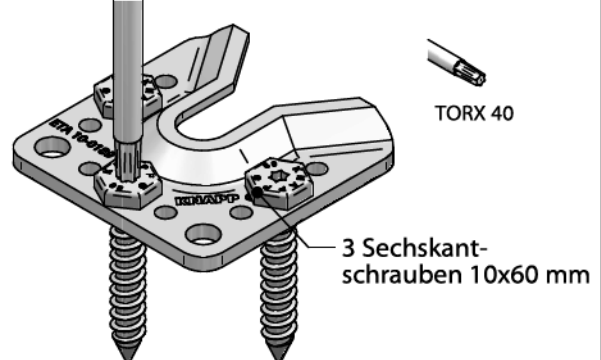

3 Sechskant-
schrauben 10x60 mm

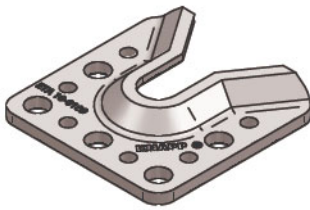


Montageanleitung WALCO® V 80

Wandverbinder


Gefederte Halteschraube M16 Art. - Nr. K107




1. Bohren

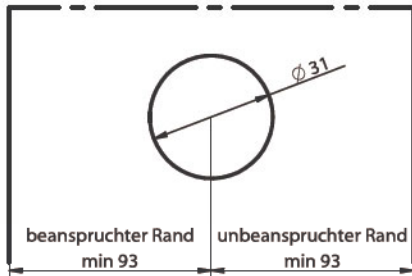

2. Eindrehen der Einschraubmutter mit Eindrehwerkzeug

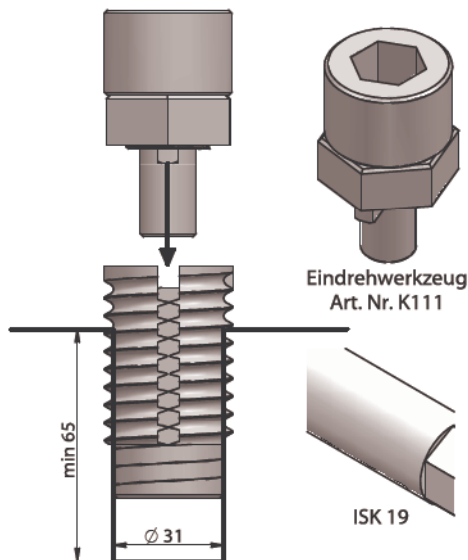


3. Halteschraube M12 eindrehen und auf Höhe justieren

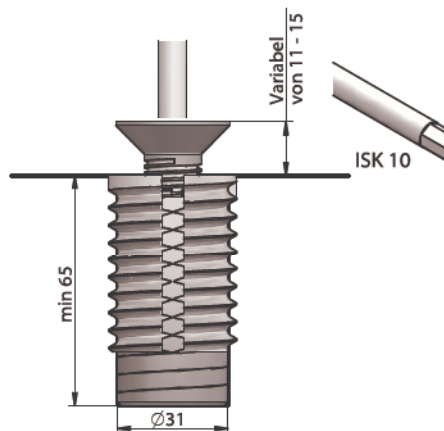


Einstellbare Halteschraube M16 Art. - Nr. K105




1. Stufenbohrung erstellen

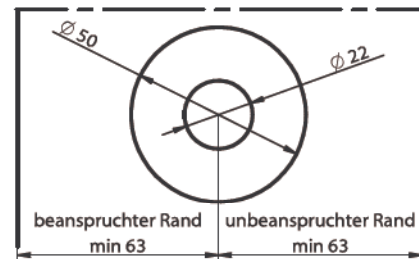


2. Eindrehen der Einschraubmutter

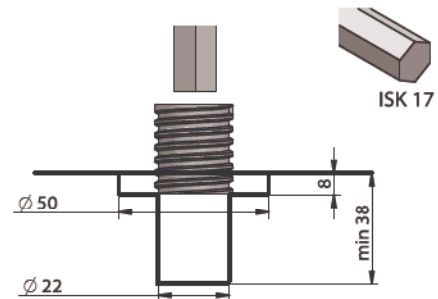

3. Eindrehen der Halteschraube incl. Mutter M16

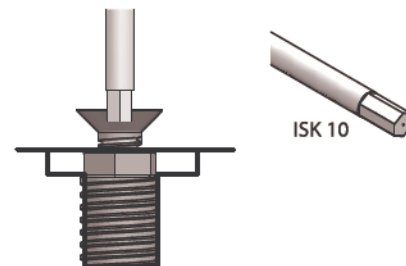


4. Höhe justieren und Schraube mit Mutter fixieren

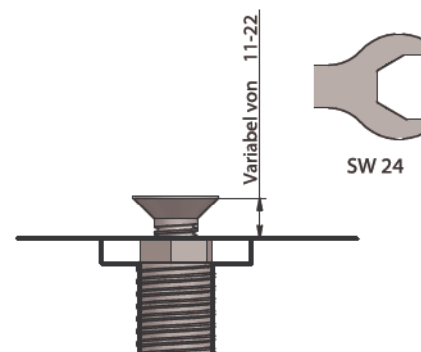

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH


© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

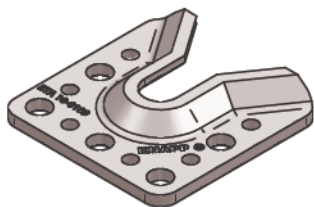


Verschraubter Kragenbolzen Art. - Nr. K109



1. Bohren

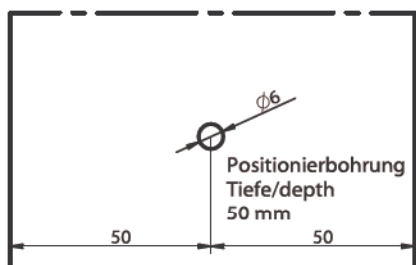

2. Eindrehen der Schraube in den Kragenbolzen

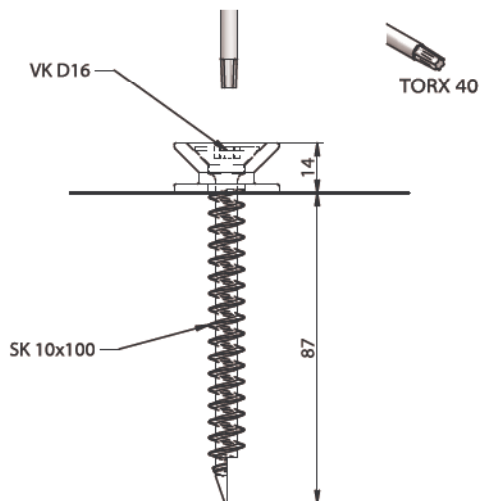


Hinweis: Höhe kann durch unterlegen einer weiteren Unterlegscheibe verändert werden!
Die Vollgewindeschraube kann auch mit einem $\varnothing 7$ mm Bohrer vorgebohrt werden!

WALCO V 80




1. Ausfräsung herstellen

Mindest- Ausfräsmaße:

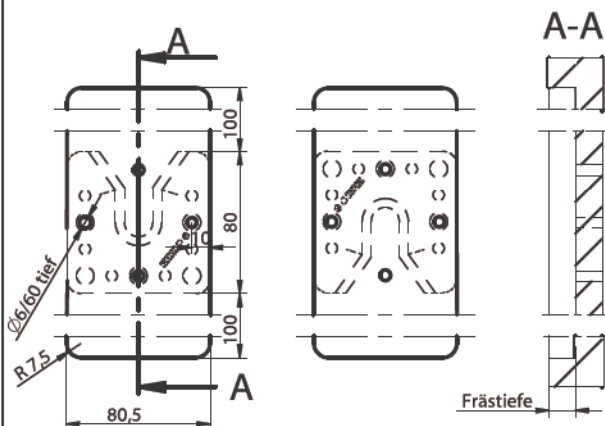


Frästiefe:
15 mm für fugenlose stramme Montage
13 mm für leichtes Einhängen (mit 2 mm Fuge)

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

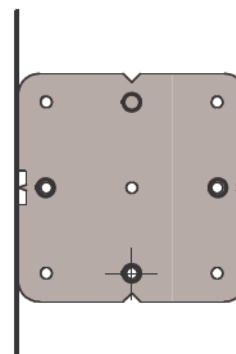


Art. - Nr. K579

3. Verbinder montieren

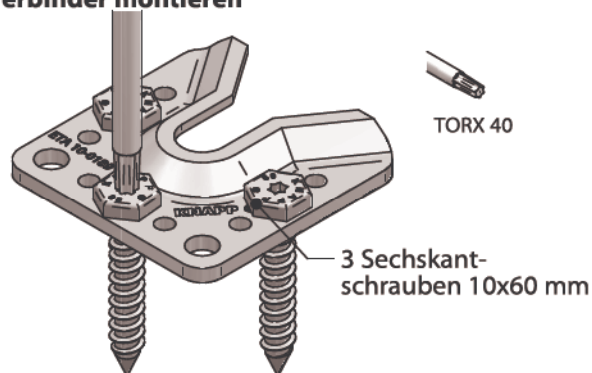


WALCO V Sperrklappe
Art. - Nr. K113

WALCO V 80

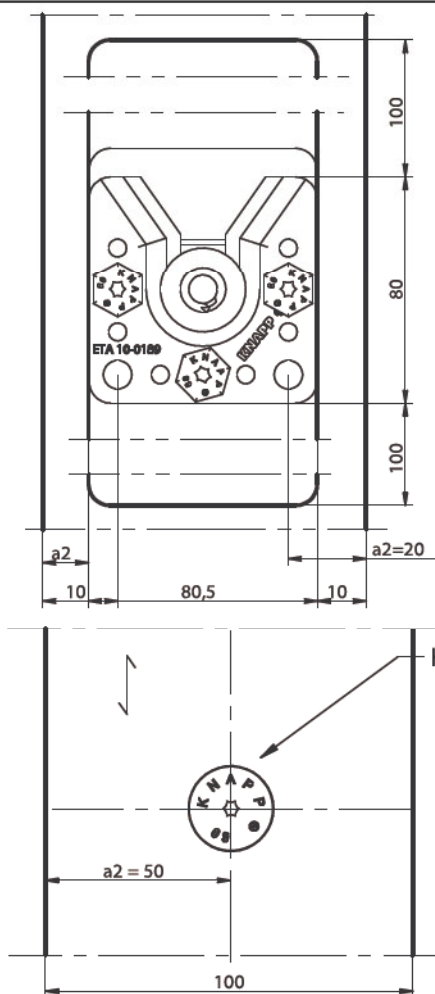




- Kragenschraube 16x60 mm

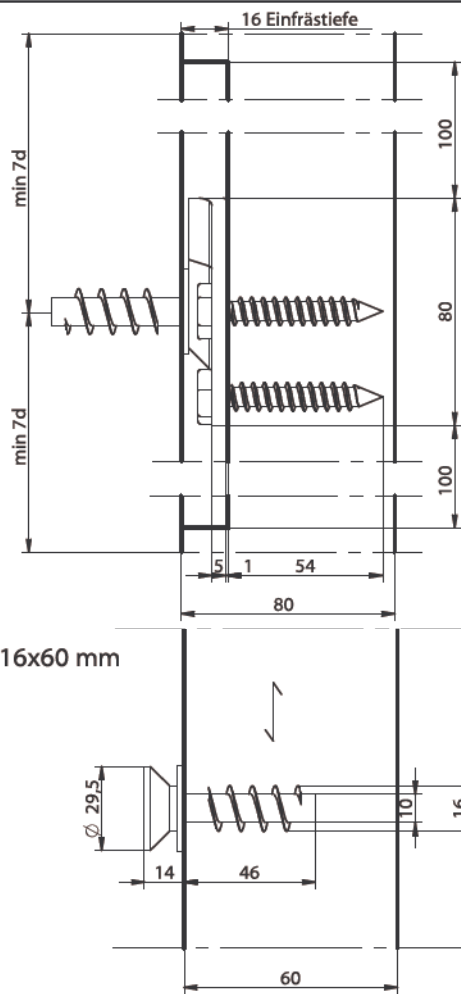

1. Positionieren


2. Einführen

3. Verriegeln

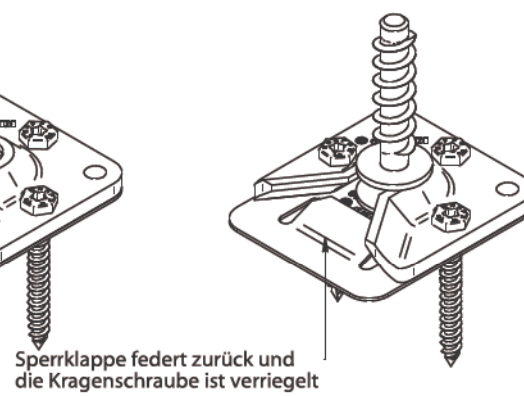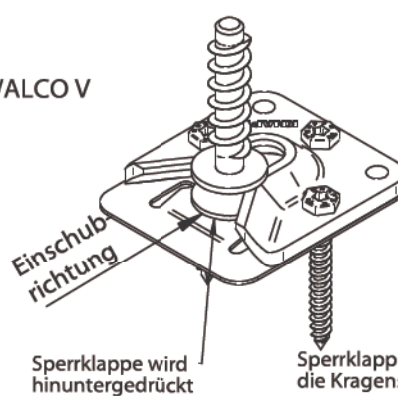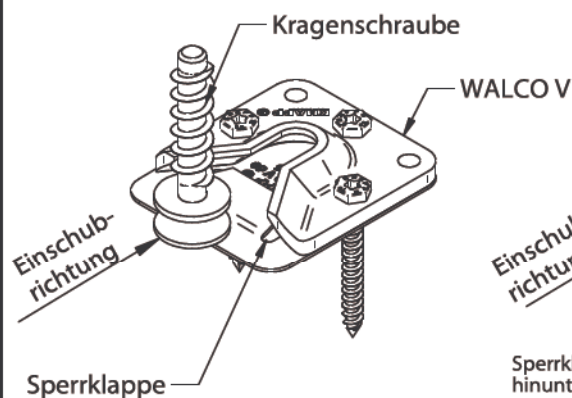

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

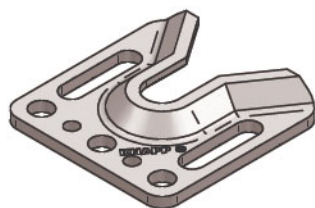

CE
ETA-10/0189

WALCO® V 80 Langloch KS


Montageanleitung

Wandverbinder


Kragenschraube 16x60 mm
Art. - Nr. K115



1. Bohren

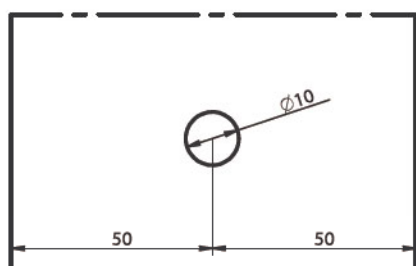

2. Eindrehen der Kragenschraube

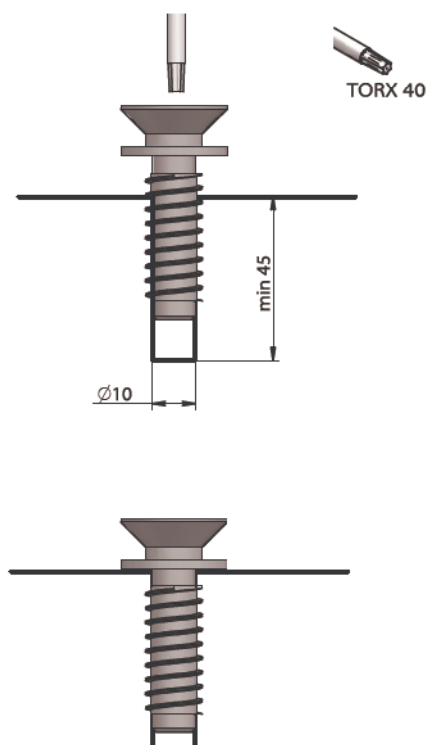


Hinweis: Die Höhe kann durch unterlegen einer weiteren Unterlegscheibe verändert werden.

WALCO V 80 Langloch



1. Ausfräsung herstellen


Mindest- Ausfräsmaße

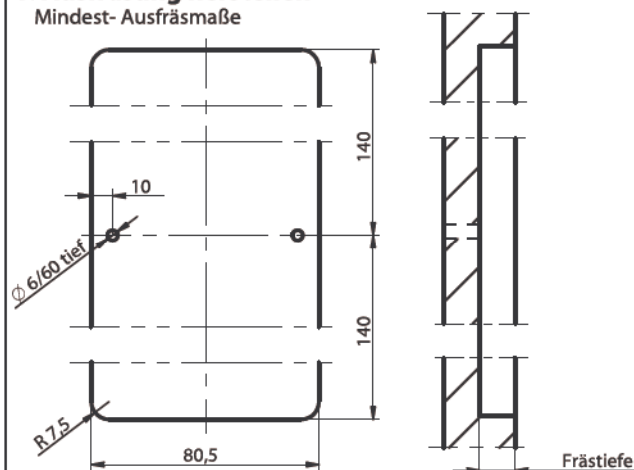


Halteschraube	Einfrästiefe
Kragenschraube	15 mm fugenlose stramme Montage
Einstellbare Halteschraube	13 mm leichtes Einhängen (2 mm Fuge)
Gefederte Halteschraube	13 - 24 mm
	13- 17 mm


2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

Art. - Nr. K579

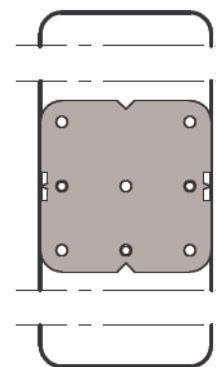

3. Verbinder montieren

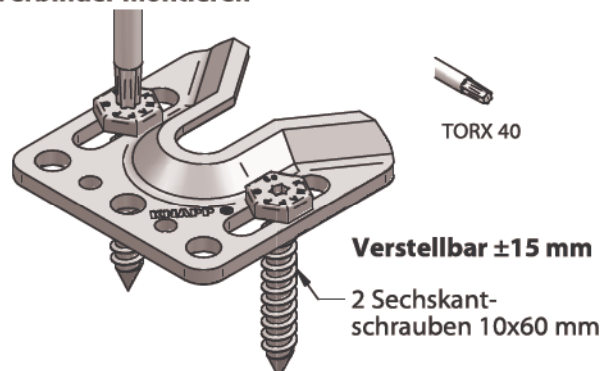

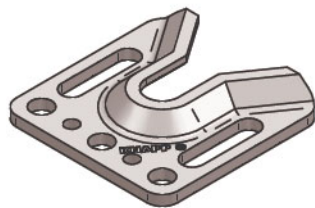

WALCO® V 80 Langloch VK

ETA-10/0189


Montageanleitung

Wandverbinder


Verschraubter Kragenbolzen Art. - Nr. K116



1. Bohren

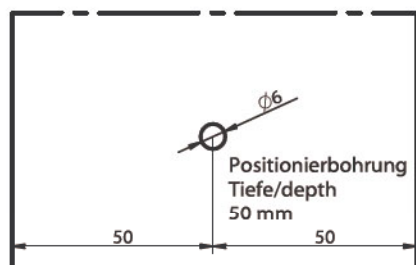

2. Eindrehen der Schraube in den Kragenbolzen

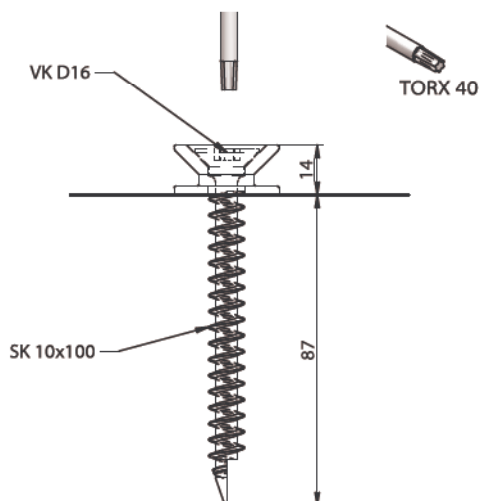


Hinweis: Höhe kann durch unterlegen einer weiteren Unterlegscheibe verändert werden!
Die Vollgewindeschraube kann auch mit einem $\varnothing 7$ mm Bohrer vorgebohrt werden!

WALCO V 80 Langloch



1. Ausfräsung herstellen


Mindest- Ausfräsmaße

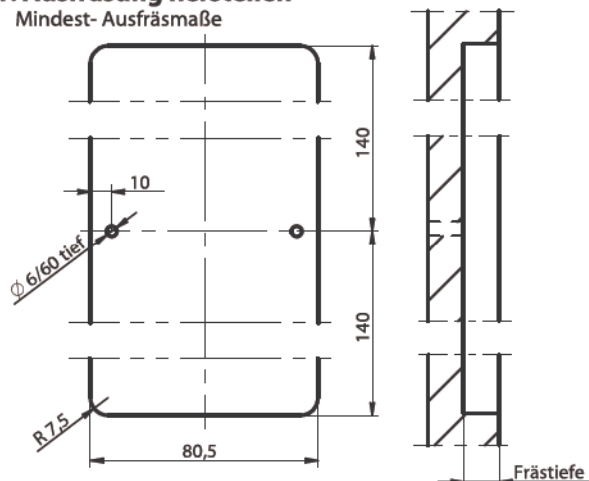


Frästiefe:
15 mm für fugenlose stramme Montage
13 mm für leichtes Einhängen (mit 2 mm Fuge)

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

Art. - Nr. K579

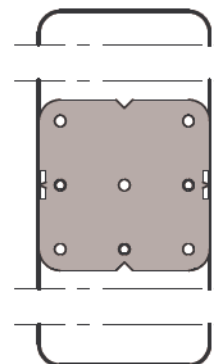


3. Verbinder montieren

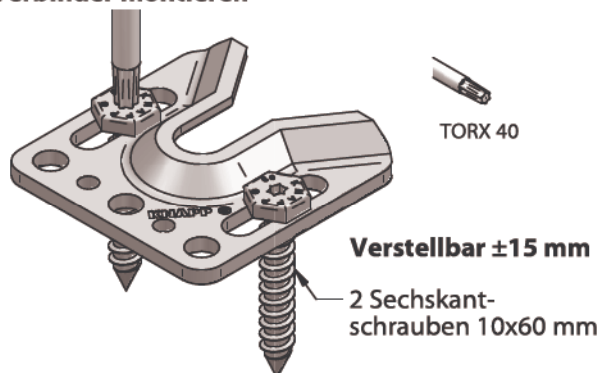

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 11.02.2025

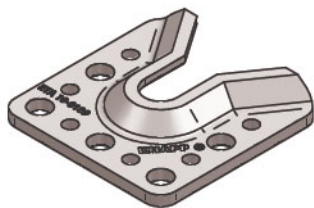


WALCO 80 VS

Art. - Nr. K711/Set




1. Ausfräsung herstellen

Mindest- Ausfräsmaße

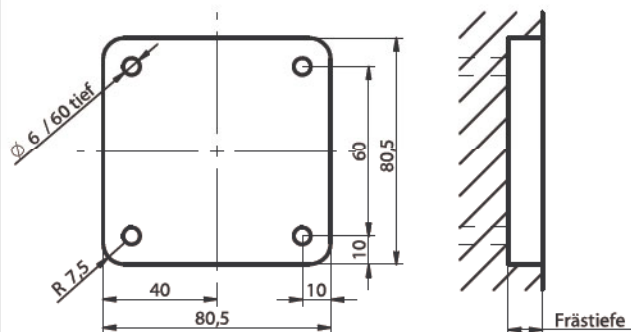


Frästiefe bei beidseitiger Ausfräsung:
12 mm

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

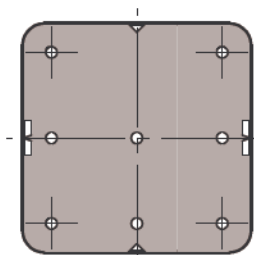

Art. - Nr. K579

3. Verbinder montieren

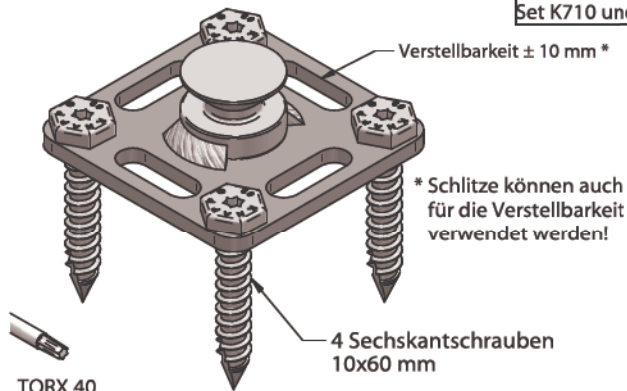

TORX 40

4 Sechskantschrauben
10x60 mm


WALCO V 80

Art. - Nr. K101/Set




1. Ausfräsung herstellen

Mindest- Ausfräsmaße

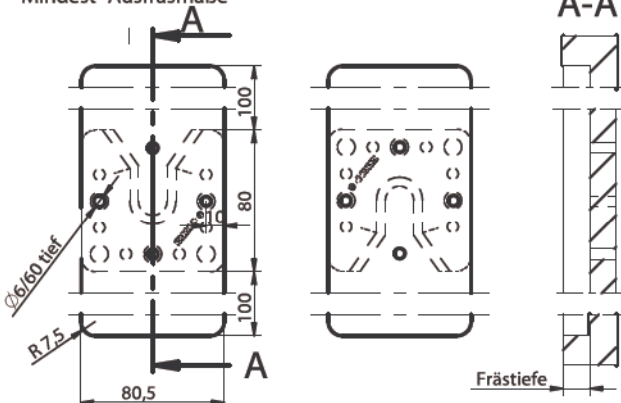


Frästiefe bei beidseitiger Ausfräsung:
15 mm für fugenlose stramme Montage
13 mm für leichtes Einhängen (mit 2 mm Fuge)
Frästiefe bei einseitiger Ausfräsung:
27 mm für fugenlose stramme Montage
25 mm für leichtes Einhängen (mit 2 mm Fuge)

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

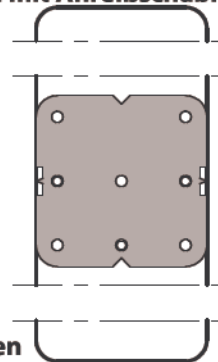


Art. - Nr. K579

3. Verbinder montieren

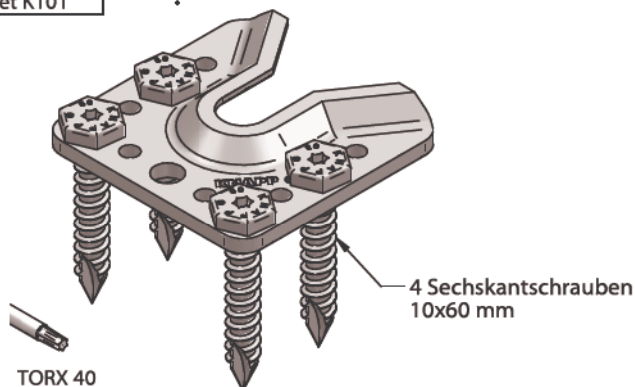


TORX 40

4 Sechskantschrauben
10x60 mm

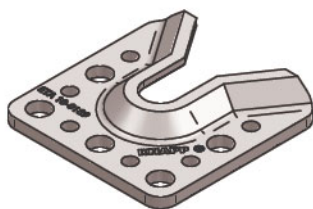



WALCO 80 VK

 Art. - Nr. K710/Set




1. Ausfräsung herstellen

Mindest- Ausfräsmaße

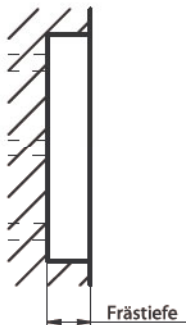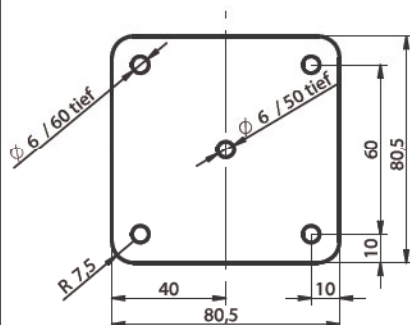

Frästiefe bei beidseitiger Ausfräsung:
12 mm


2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

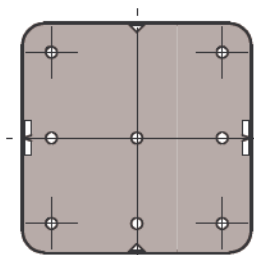

Art. - Nr. K579

3. Verbinder montieren

SK-Schraube
10x100 mm
Kragenbolzen

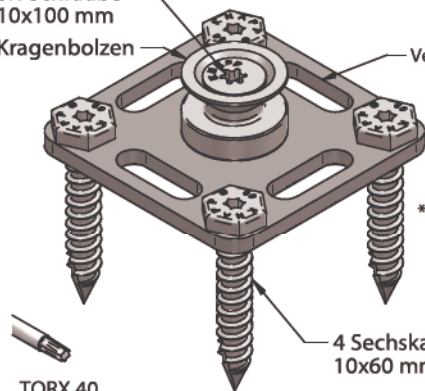

Verstellbarkeit ± 10 mm *

* Schlitz können auch für die Verstellbarkeit verwendet werden!

4 Sechskantschrauben
10x60 mm

TORX 40

1 Verbindung besteht aus
Set K710 und Set K101



WALCO V 80

Art. - Nr. K101/Set



1. Ausfräsung herstellen

Mindest- Ausfräsmaße

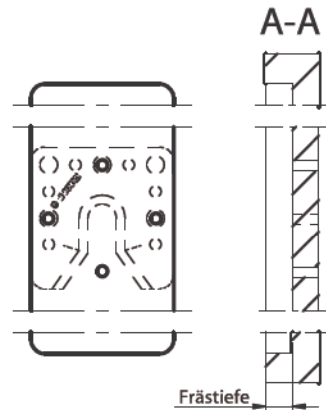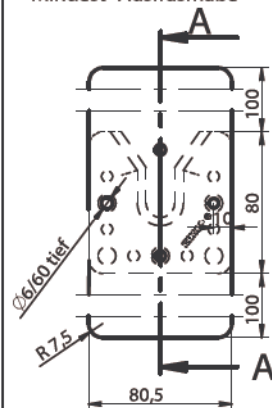


Frästiefe bei beidseitiger Ausfräsung:
15 mm für fugenlose stramme Montage
13 mm für leichtes Einhängen (mit 2 mm Fuge)


Frästiefe bei einseitiger Ausfräsung:
27 mm für fugenlose stramme Montage
25 mm für leichtes Einhängen (mit 2 mm Fuge)

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

Art. - Nr. K579

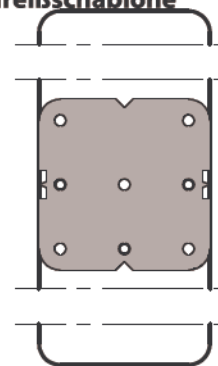


3. Verbinder montieren

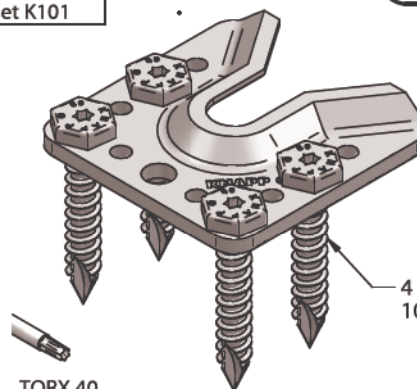

4 Sechskantschrauben
10x60 mm

TORX 40

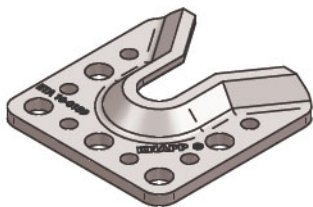


WALCO® 80 M16 / V80

Montageanleitung

Wandverbinder für Vorhangfassade


WALCO 80 M16

 Art. - Nr. K712/Set



1. Ausfräsung herstellen


Mindest- Ausfräsmaße

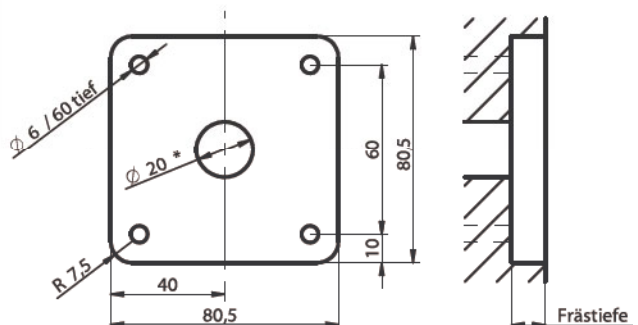

Frästiefe nach Bedarf wählbar oder stumpf aufschrauben


* ... Bohrtiefe auf Verstellbereich/Länge SK-Schraube abstimmen!

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

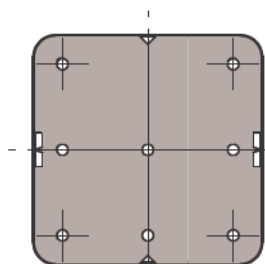

Art. - Nr. K579


3. Verbinder montieren

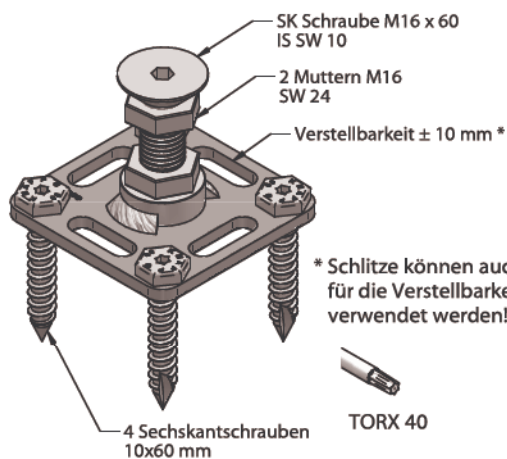

* Schlitz können auch für die Verstellbarkeit verwendet werden!



1 Verbindung besteht aus Set K712 und Set K101

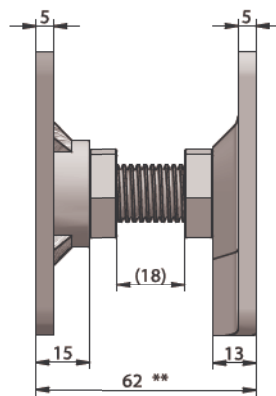

** ... Maßbeispiel bezieht sich auf SK Schraube M16 x 60 mm


WALCO V 80

Art. - Nr. K101/Set



1. Ausfräsung herstellen


Mindest- Ausfräsmaße

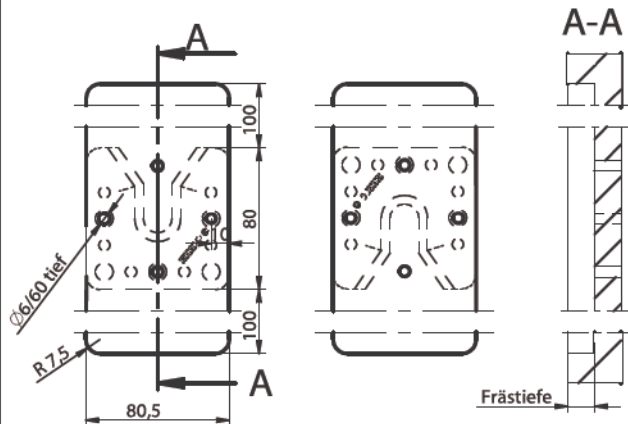


Frästiefe nach Bedarf wählbar oder stumpf aufschrauben

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren


Art. - Nr. K579

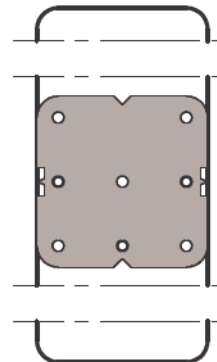

3. Verbinder montieren

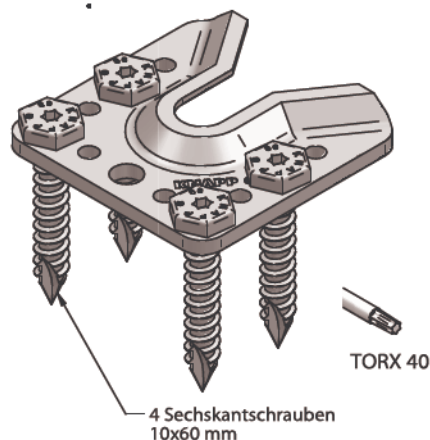

TORX 40

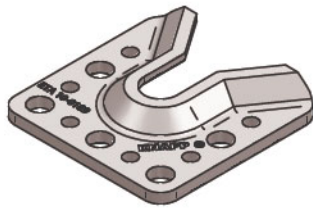


WALCO® 80 M16 / V80

Montageanleitung

Wandverbinder für Modulbauweise


WALCO 80 M16

 Art. - Nr. K712/Set



1. Ausfräsung herstellen


Mindest- Ausfräsmaße

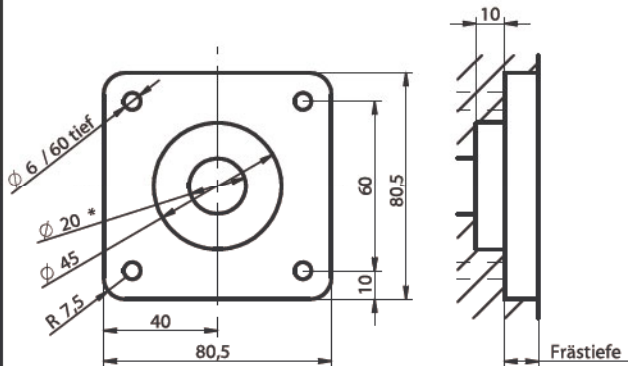

Frästiefe nach Bedarf wählbar oder stumpf aufschrauben


* ... Bohrtiefe auf Verstellbereich/Länge SK-Schraube abstimmen!

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

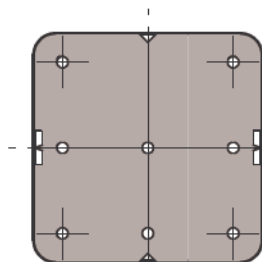

Art. - Nr. K579


3. Verbinder montieren

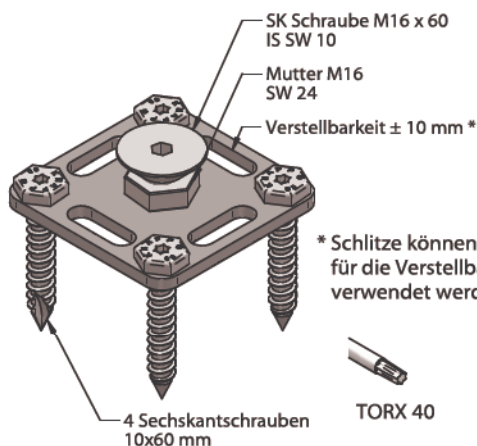

* Schlitz können auch für die Verstellbarkeit verwendet werden!



1 Verbindung besteht aus Set K712 und Set K101

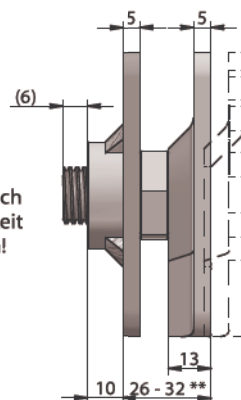

** ... Maßbeispiel bezieht sich auf SK Schraube M16 x 40 mm


WALCO V 80

Art. - Nr. K101/Set



1. Ausfräsung herstellen


Mindest- Ausfräsmaße

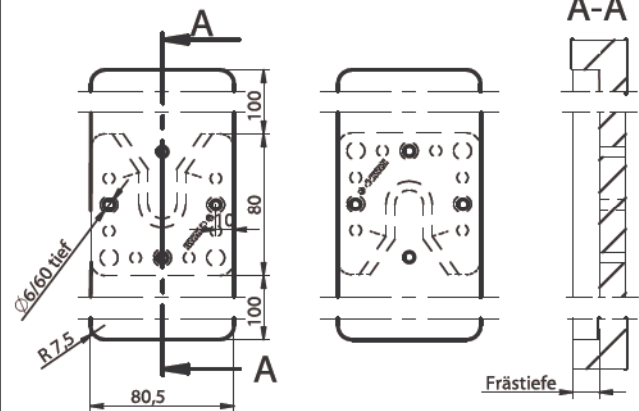


Frästiefe nach Bedarf wählbar oder stumpf aufschrauben

2. Schraubenposition mit Anreißschablone markieren

Art. - Nr. K579

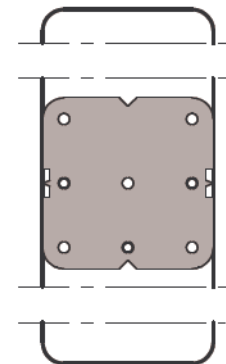

3. Verbinder montieren

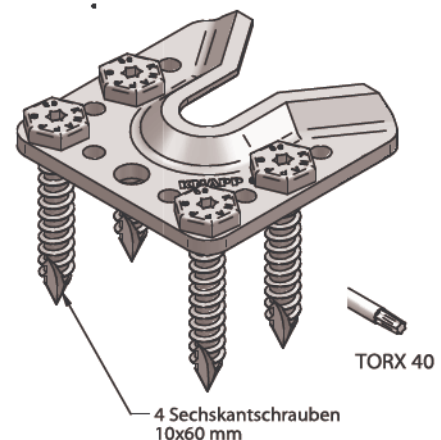

TORX 40



Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99
Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com
Knapp GmbH Sàrl ■ Filiale France ■ 1A Rue du Stade ■ F - 67880 Innenheim Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87 ■ Fax: +33 (0)9 70 62 81 87 ■ E-Mail : france@knapp-connectors.com